

連絡先	自動車交通局技術安全部審査課 リコール対策室 TEL:03-5253-8111 内線 42353
アドレス	http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日 平成 22 年 9 月 7 日

リコール届出番号	外-1698	リコール開始日	平成 22 年 9 月 8 日
届出者の氏名又は名称	ビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役 R. クルーガー	製作国:ドイツ連邦共和国 製作者名:バイエリシェ モトーレン ヴェルケ社 問い合わせ先: BMW カスタマー・サポート (フリー ダイヤル) 0120-55-3578	
不具合の部位(部品名)	チェーンガイドローラー固定ブラケット		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	駆動チェーン上部のガイドローラー固定ブラケットの強度が不足しているため、車体が最大に沈み込んだ場合に当該ブラケットが破損することがある。そのため、破損したブラケットおよび上部ローラーが脱落し、最悪の場合、破損したブラケットの破片がチェーンとスプロケットの間に挟まり、リアスプロケットが損傷する、又はリアホイールがロックするおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、固定ブラケットを対策品と交換するとともに、付随するガイドローラーを新品と交換する。		
不具合件数	なし	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施済車には、シート下のフレームに外-1698 を貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
BMW	G650X-CO	G650X Country	WB10164097XA60175 ~ WB10164007XA62378 平成 18 年 12 月 1 日 ~ 平成 19 年 4 月 23 日	134 台	
	G650X-MO	G650X Moto	WB10167097XB00363 ~ WB10167017XB02429 平成 18 年 12 月 18 日 ~ 平成 19 年 7 月 23 日	101 台	
	G650X-CH	G650X Challenge	WB10165037XA80260 ~ WB10165027XA82758 平成 18 年 10 月 16 日 ~ 平成 19 年 7 月 16 日	114 台	
(3 型式)	(3 車種)	(製作期間全体の範囲) 平成 18 年 10 月 16 日 ~ 平成 19 年 7 月 23 日		(計 349 台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。