


【改善箇所説明図】

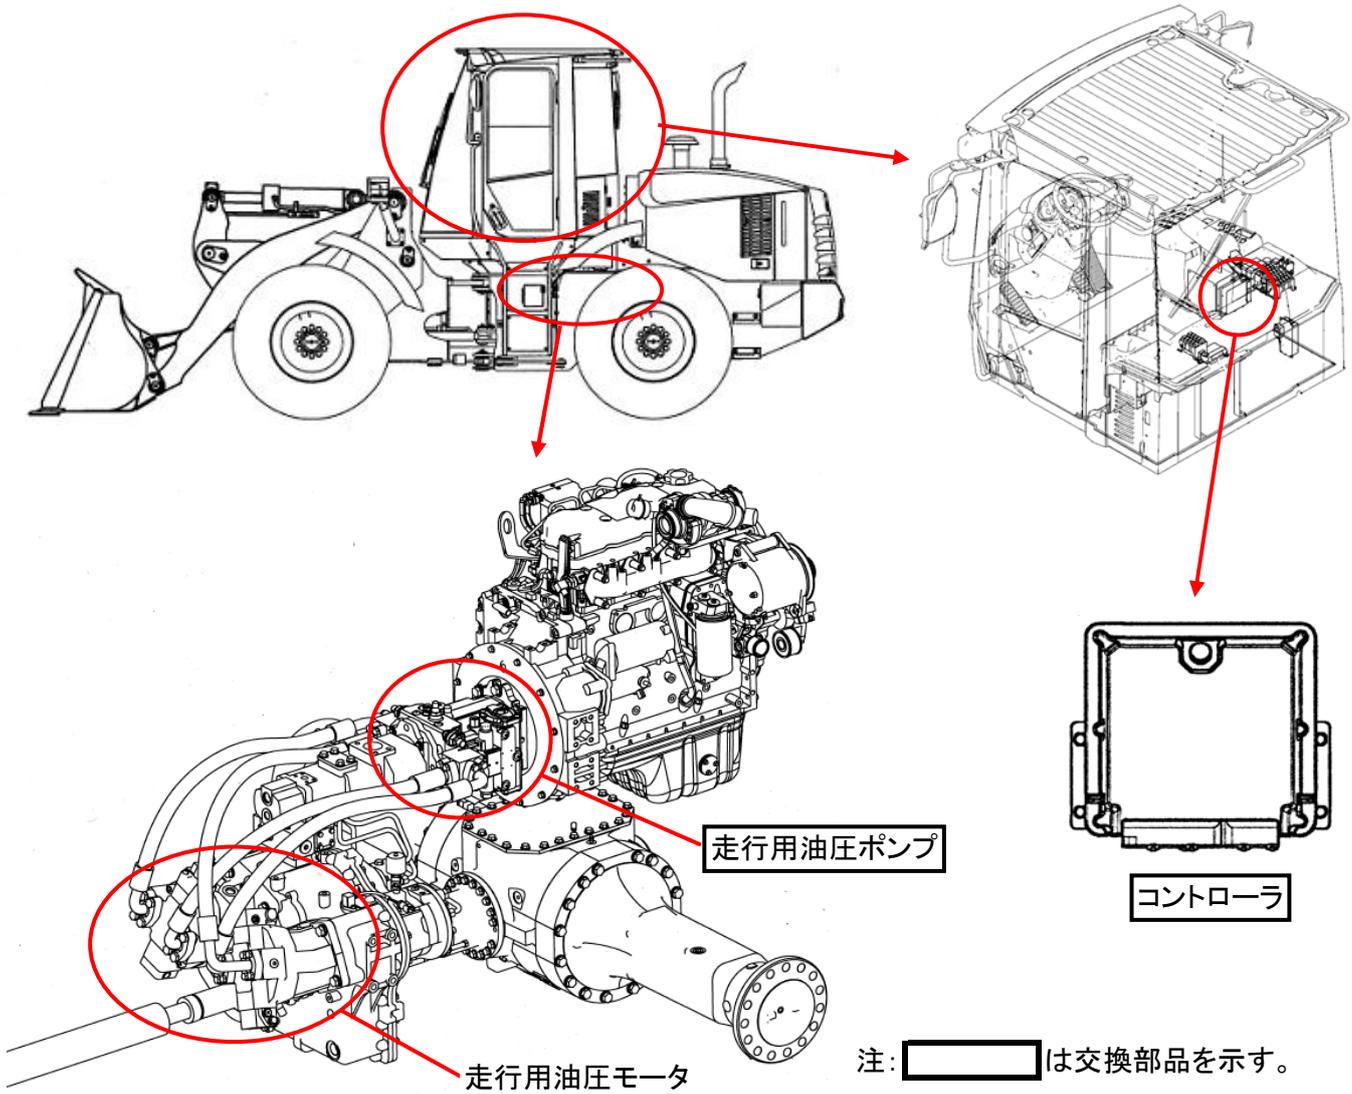


【不具合発生箇所】

走行用油圧ポンプおよびモーターを制御するコントローラの制御プログラムが不適切なため、急な前後進切り替え操作を行うような走行を繰り返すと、走行用油圧ポンプ内部のベアリングが破損する場合があります、最悪の場合、走行できなくなるおそれがある。

改善措置の内容
全車両、制御プログラムを変更したコントローラに交換し、走行用油圧ポンプを新品に交換する。

識別: 対策完了車については、走行用油圧ポンプ本体に白ペイントでマークを表示する。

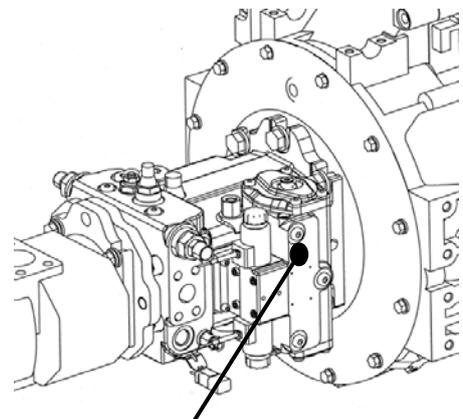

作業完了識別用白色ペイント塗布