


改善箇所説明図

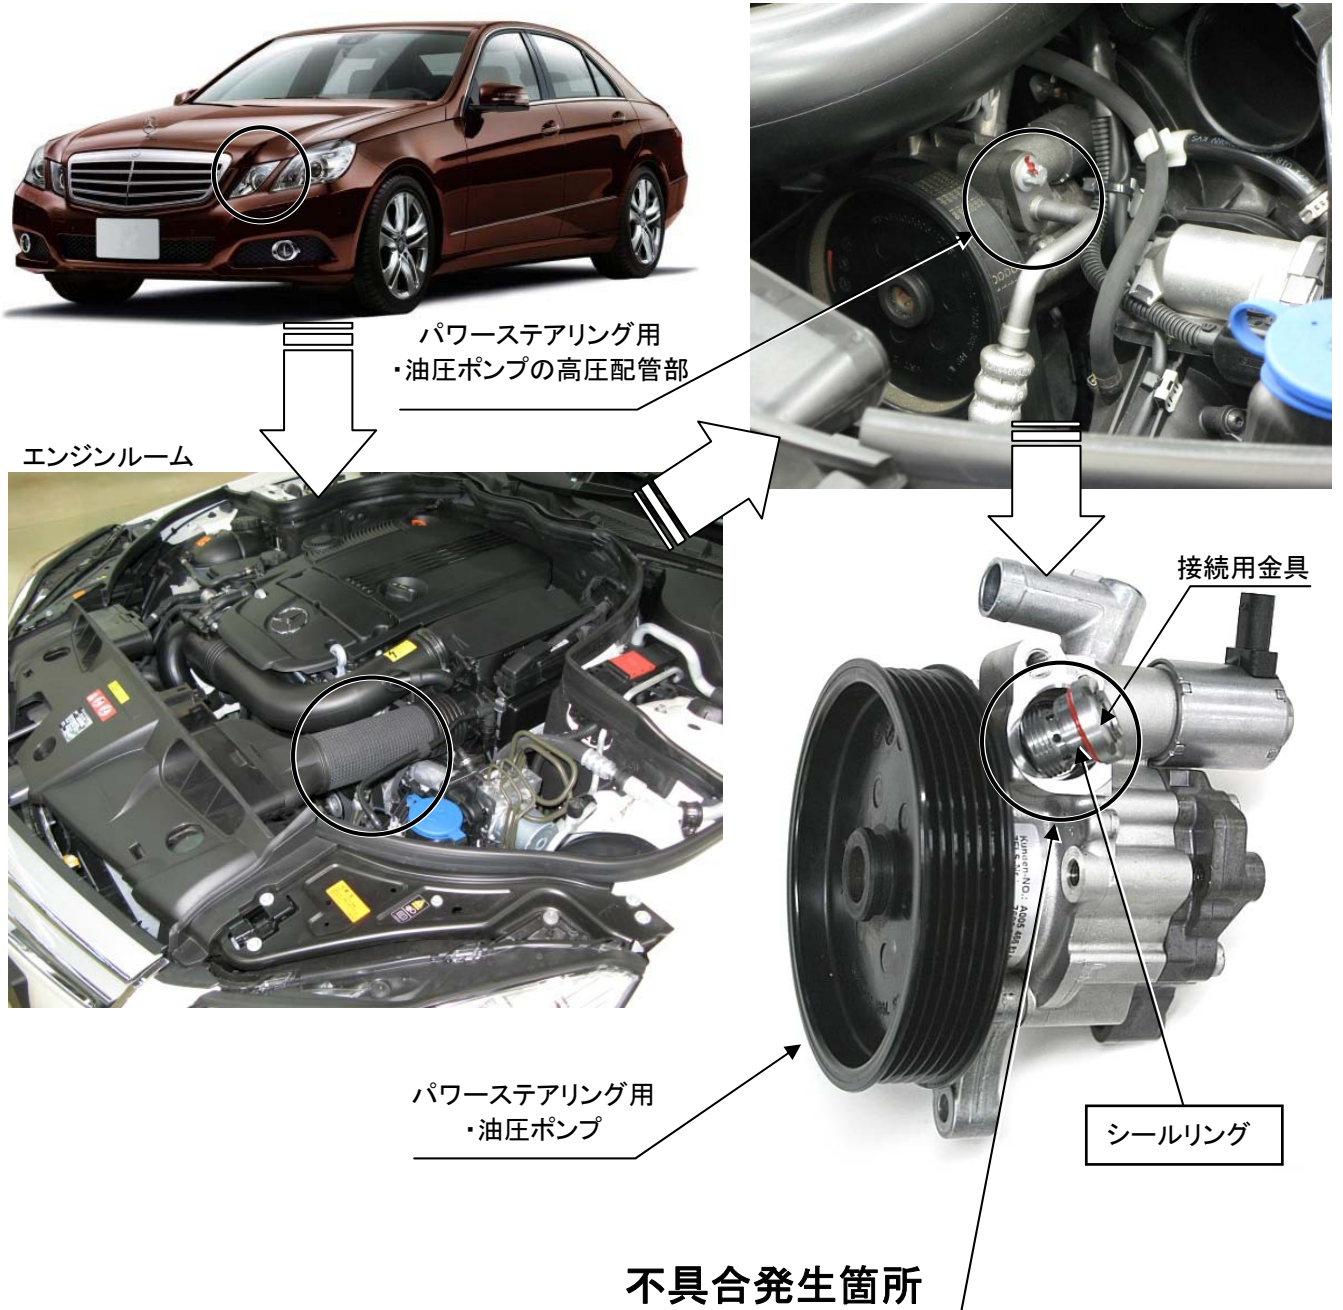

注： は交換部品を示す。

パワーステアリング用油圧ポンプの製造工程において、当該ポンプと高圧配管をつなぐための接続用金具の締付トルクが不適切な状態で取り付けられているものがある。そのため、そのまま使用を続けると、当該金具が緩み作動油が流出し、ハンドル操作が重くなるおそれがある。

改善の内容

全車両、パワーステアリング用油圧ポンプの製造メーカーを確認し、対象となるものは配管接続用金具の緩みを点検し、当該金具に緩みがある場合もしくはオイル漏れがある場合は、シールリングを新品に交換したうえで規定トルクで締め付ける。なお、それ以外の場合においては、当該金具を規定トルクで増し締めする。

識別：パワーステアリング・エキスパンション・タンク側面のサクシオンホース近傍に黄色ペイントを塗布する。