


改善箇所説明図

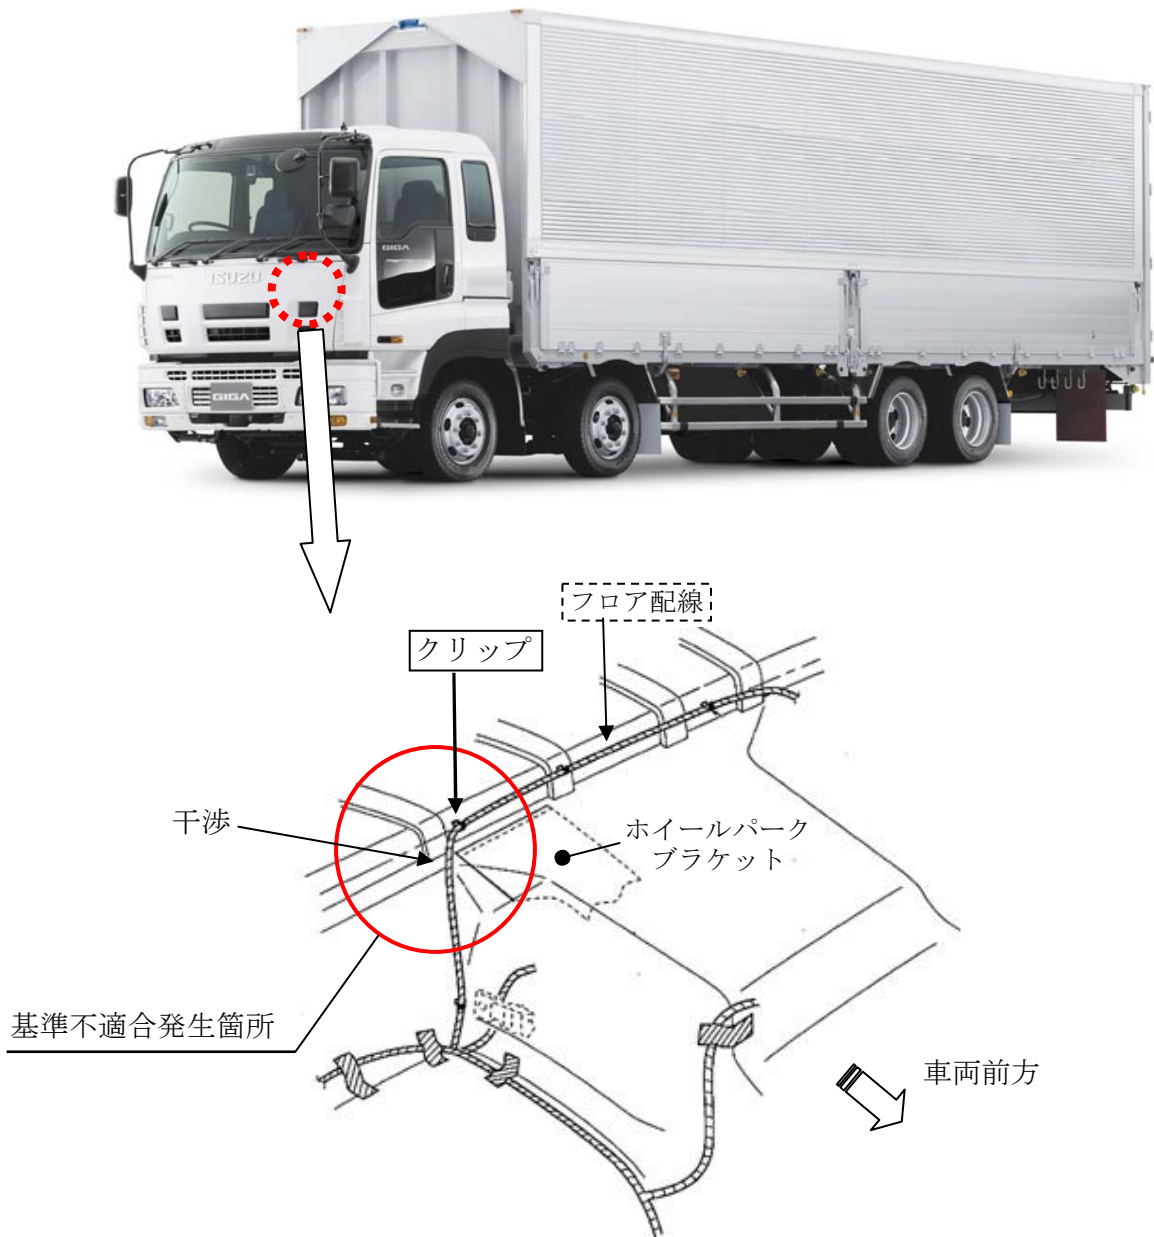

機械式自動変速装置付き大型トラックにおいて、キャブ室内のフロア配線のクリップ取付け位置が不適切なため、当該配線がホイールパークブラケットと干渉しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、配線がショートし、最悪の場合、変速できなくなるおそれがある。

改善の内容：

全車両、当該配線のクリップ取付け位置を点検し、不適切なものは、正規位置に変更する。また、配線に損傷が見られるものは、配線を修理する。

識別：助手席側ドアストライカー付近に青色シールを貼付する。

注： は点検する部品を示す。 は必要に応じ修理する部品を示す。