

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課  
 リコール対策室  
 TEL 03-5253-8111 内線42353  
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

## リコール届出一覧表

リコール届出日：平成22年12月2日

リコール届出番号	2660	リコール開始日	平成22年12月3日
届出者の氏名又は名称	ダイハツ工業株式会社 取締役社長 伊奈 功一 問い合わせ先:お客様相談室 TEL 0800-500-0182		
不具合の部位(部品名)	施錠装置(イグニッションキーシリンダー)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	イグニッションキーシリンダーの製造工程において、規格を超える鉛が誤って混入したものがあある。そのため、水分を含んだ泥等が浸入すると、強度が低下し、そのまま使用を続けると、キーシリンダーが破損し、キー操作ができなくなる。		
改善措置の内容	全車両、イグニッションキーシリンダーを良品と交換する。なお、ドア等のキーシリンダーもあわせて新品に交換する。		
不具合件数	119件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者:ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関紙に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.2660のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ダイハツ	TE-S200P LE-S200P	ハイゼット	S200P-2060542～S200P-2064923 平成19年7月26日～平成19年10月11日	4,182	
	TE-S210P LE-S210P		S210P-2117951～S210P-2126324 平成19年7月26日～平成19年10月10日	8,219	
	TE-S200C LE-S200C		S200C-2001299～S200C-2001388 平成19年7月27日～平成19年10月11日	90	
	TE-S210C		S210C-2000402～S210C-2000415 平成19年7月26日～平成19年9月20日	14	
	LE-S320V GBD-S320V HAD-S320V		S320V-0094039～S320V-0101252 平成19年7月26日～平成19年10月10日	7,083	
	LE-S330V GBD-S330V		S330V-0045058～S330V-0047964 平成19年7月26日～平成19年10月10日	2,846	
	LE-S320W	ハイゼット デッキバン	S320W-0001138～S320W-0001222 平成19年9月27日～平成19年11月28日	85	
	LE-S330W		S330W-0001639～S330W-0001772 平成19年9月27日～平成19年11月28日	132	
	EBD-S321W		S321W-0000051～S321W-0000091 平成19年12月27日～平成20年1月31日	41	

車名	型式	通称名	リコール対象車の 車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の 台数	備考
ダイハツ	EBD-S331W	ハイゼット デッキバン	S331W-0000051～S331W-0000112 平成19年12月26日～平成20年1月31日	62	
	TA-S320G	アトレー ワゴン	S320G-0034510～S320G-0035219 平成19年7月26日～平成19年8月27日	702	
	TA-S330G		S330G-0016454～S330G-0016673 平成19年7月26日～平成19年8月20日	219	
	ABA-S321G		S321G-0000056～S321G-0002292 平成19年8月30日～平成19年10月10日	2,235	
	ABA-S331G		S331G-0000056～S331G-0001058 平成19年8月30日～平成19年10月10日	1,002	
	(計20型式)	(計3車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成19年7月26日～平成20年1月31日	(計 26,912 台)	

**【注意事項】**

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。