


改善箇所説明図

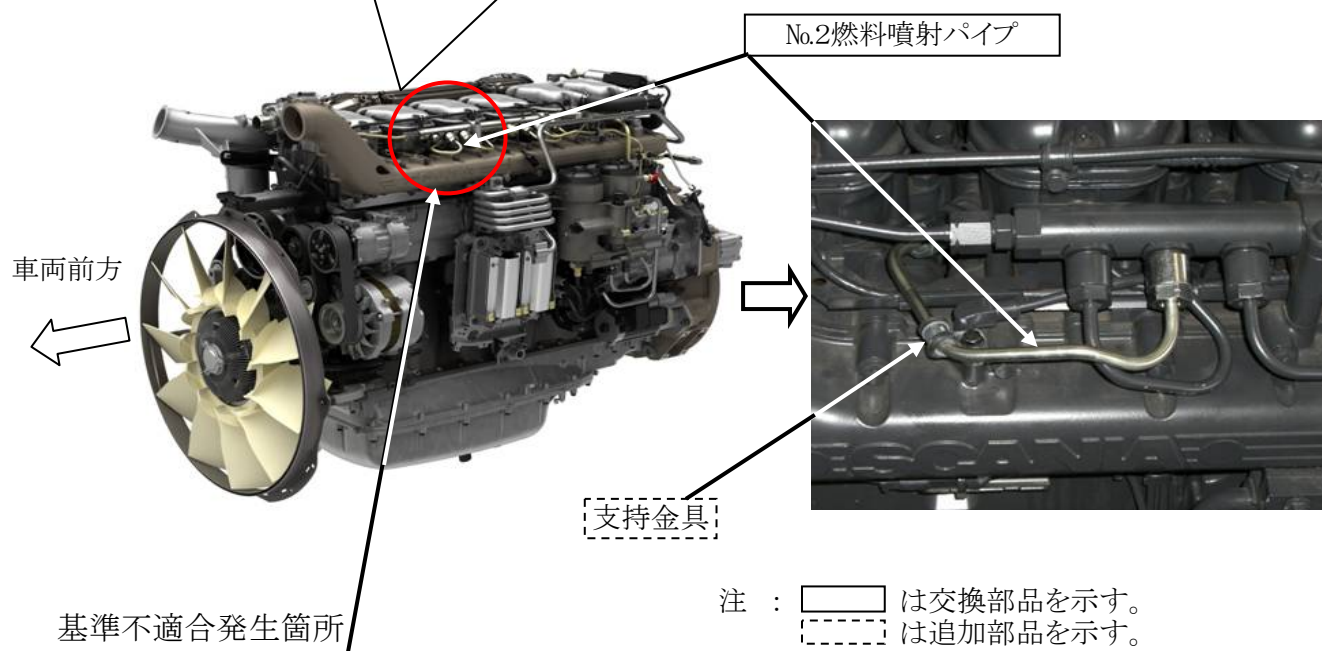

燃料噴射パイプの配索が不適切なため、エンジンの振動により燃料噴射装置のコモンレールとの取付け部に過大な応力が発生する可能性がある。そのため、そのまま使用を続けると、燃料噴射パイプに亀裂が発生し、燃料が漏れるおそれがある。

改善の内容

全車両、当該噴射パイプに支持金具を追加するとともに、燃料噴射パイプを新品と交換する。

識別：ネームプレートに白色ペイントを塗布する。