
改善箇所説明図



リアサスペンション下部取付け位置 スイングアーム側取付け位置

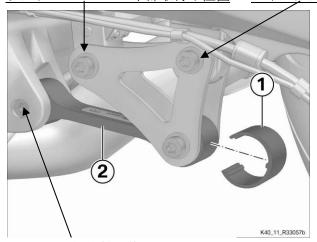

- ① 保護クリップ
- ② リレーレバー

注: _____ は改善箇所を示す

フレーム側取付け位置

基準不適合発生箇所

リアサスペンション下部のリレーレバー取付部の腐食対策が不適切なため、当該取付部のブッシュに腐食が生じ、リレーレバーの動きが悪くなることがある。そのため、当該レバーに負荷がかかり、最悪の場合、リレーレバーが折損し、走行安定性を損なうおそれがある。

改善措置の内容

全車両、リレーレバーを対策へ交換するとともに、保護クリップを追加する。

識別マーク(白点)

リレーレバー取り付けボルト上に白ペイントマークを付ける(図示とおり)

