


改善箇所説明図

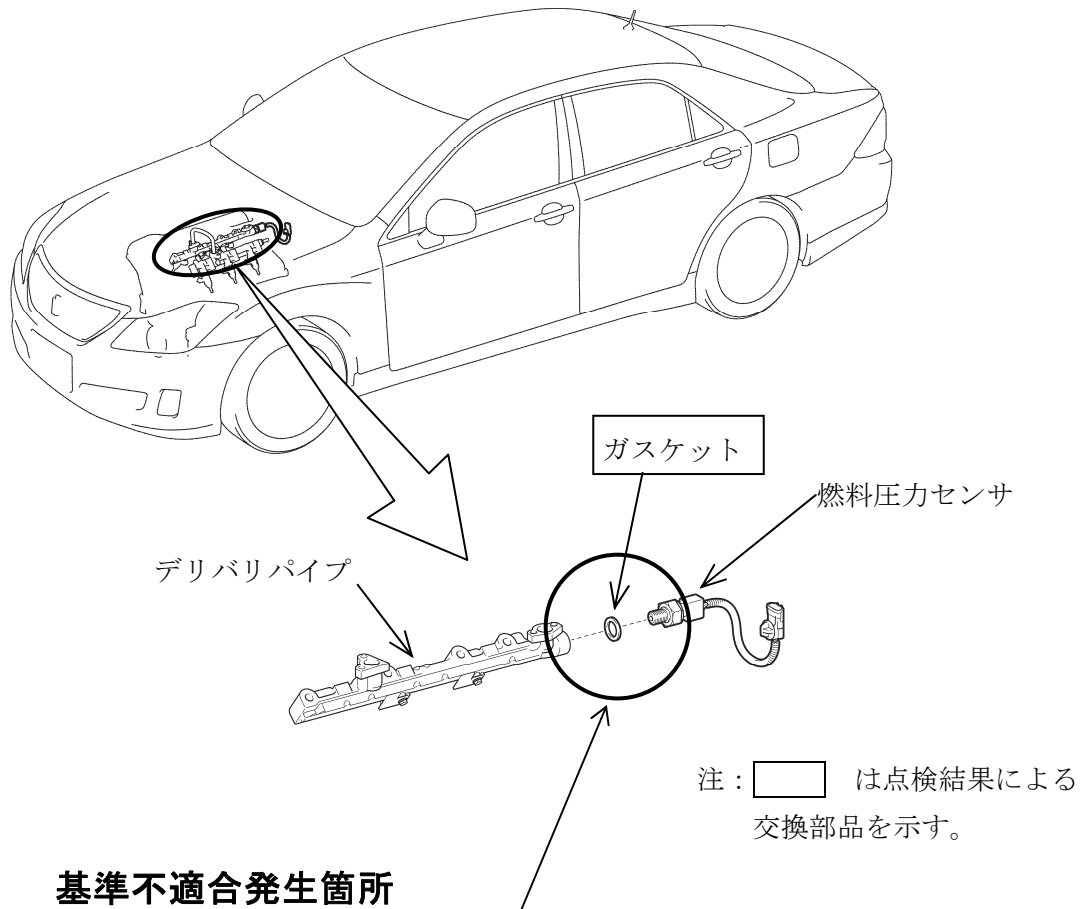

エンジンのデリバリパイプに取付けている燃料圧力センサの締付けが不十分なため、そのまま使用を続けると、エンジンの振動等により締付けが緩むものがある。そのため、燃料圧力センサの取付け部のねじを伝って燃料が漏れるおそれがある。

改善の内容

全車両、燃料圧力センサ取付け部の燃料漏れの有無を点検し、漏れないものは当該センサを適正なトルクで増し締めし、漏れのあるものは取付け部のガスケットを交換し当該センサを適正なトルクで締付ける。

識別

改善済車両には、車台番号打刻の番号中央上部に黄色ペイントを塗布する。