

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室  
 TEL 03-5253-8111 内線42353  
 アドレス : http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成23年 2月 8日

リコール届出番号	2705	リコール開始日	平成23年 2月 9日
届出者の氏名又は名称	UDトラック株式会社 取締役社長 竹内 寛 問い合わせ先：お客様相談室 TEL 0120-67-2301		
不具合の部位(部品名)	①、②車枠及び車体（フレーム及び車体締結用ブラケット結合材） ③緩衝装置（前軸トルクロッド取付けブラケット）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	①フレームと車体締結用ブラケットの結合材強度が不足しているため、亀裂が発生するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると亀裂が進行し、最悪の場合、結合材が折損するおそれがある。 ②フレームの強度が不足しているため、走行時の振動により、亀裂が発生するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると亀裂が進行し、最悪の場合、フレームが折損するおそれがある。 ③前軸緩衝装置のトルクロッド取付けブラケットの取付け強度が不足しているため、亀裂が発生するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると亀裂が進行し、最悪の場合、トルクロッド取付けブラケットの溶接部が破断するおそれがある。		
改善措置の内容	①全車両、フレームと車体締結用ブラケットとの結合材に補強材を追加するとともに、バンパーラバーを対策品と交換する。 ②全車両、フレームに補強材を追加する。 ③全車両、前軸トルクロッド取付けブラケット溶接部に補強材を追加する。		
不具合件数	①3件、②4件、③1件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関紙に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート付近にNo. 2705のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッサン ディーゼル	KL-JP252LAN	—	JP252L-10130～JP252L-10385 平成14年 3月 8日～平成16年 8月 6日	13	①+②:13
	KL-JP252NAN		JP252N-00001～JP252N-10457 平成11年 6月11日～平成17年 8月16日	431	①+②+③:353 ①+②:78
	KK-RM252GAN		RM252G-00003～RM252G-10006 平成11年 6月11日～平成19年 1月23日	438	①:438
	(計3型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成11年 6月11日～平成19年 1月23日	(計882台)	①:882 ②:444 ③:353

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。