

# 改善箇所説明図




(運転席足元)



センタコンソール

(センタコンソールを取り外した状態)

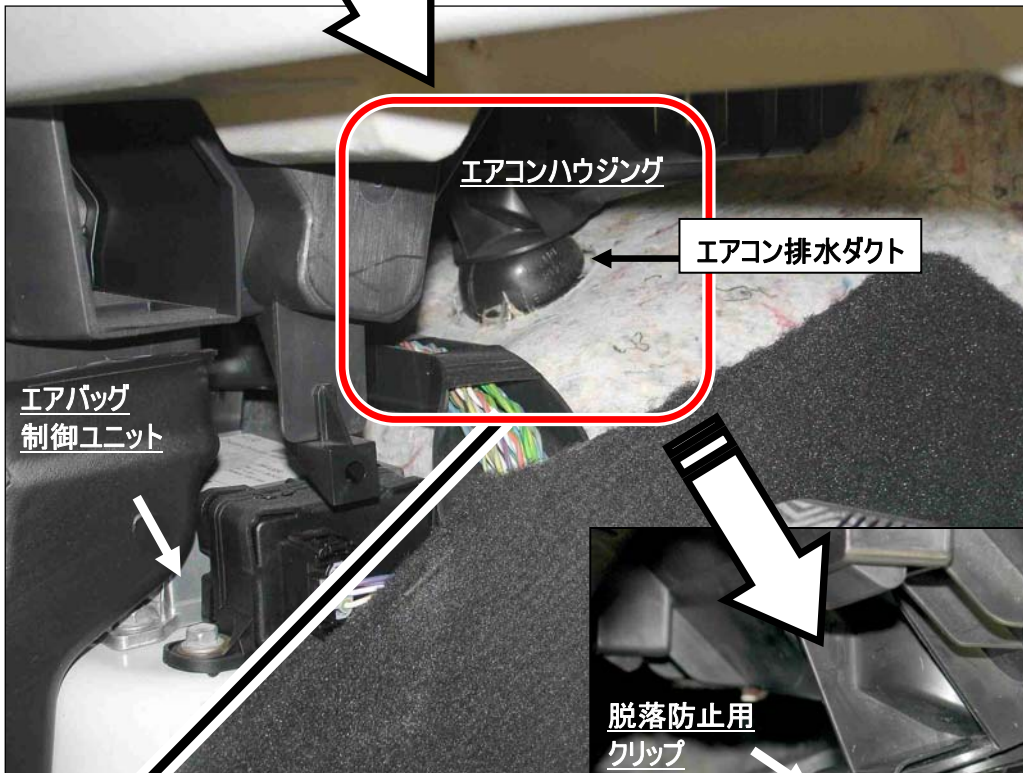

エアコンハウジング

エアコン排水ダクト

エアバッグ  
制御ユニット

注:  は交換部品を示す。



脱落防止用  
クリップ

対策品のエアコン排水ダクト

基準不適合発生箇所

エアコンシステムにおいて、エアコンハウジングの組付け位置が不適切なため、エアコンハウジングとエアコン排水ダクトとの接続部に隙間が発生しているものがある。そのため、そのまま使用を続けると、エアコンシステムからの排水が車室内に漏れ、隣接するエアバッグ制御ユニットが浸水し、内部ショートが発生することにより、最悪の場合、エアバッグが誤作動し乗員が負傷するおそれがある。

## 改善の内容

全車両、エアコン排水ダクトを対策品に交換するとともに、脱落防止用クリップを取り付ける。

識別 : 運転席前部の内側固定ボルトの頭部に黄色ペイントを塗布する。