

改善箇所説明図



補助方向指示器

追加リレーとハーネスセットをキャブ内に追加取付けする。

【基準不適合箇所】


【追加リレーとハーネスセット】



作動状態表示装置



ハーネスセット

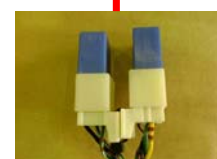

追加リレー

不具合発生箇所

車体側面に補助方向指示器を装着した車両において、方向指示器増設用追加リレーの取付けがなかったため、方向指示器が正常に機能しなくなった場合に、運転席の作動状態表示装置の点滅回数が変化しないものがある。

改善の内容

全車両、方向指示器増設用追加リレー及びハーネスセットを追加し、補助方向指示器のハーネスを正しく配線する。

注 : は、追加部品を表す。

識別 : 不足していた追加リレーとハーネスセットを取付た事により識別とする。