


改善箇所説明図

パニアケース取付ブラケット

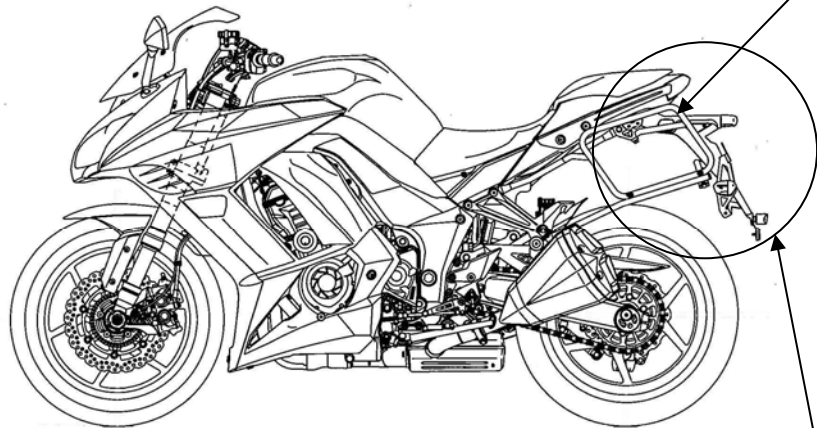

基準不適合発生箇所

不具合の内容

欧州より輸入し、後付け用品として販売したパニアケース(荷物入れ)取付ブラケットに、パニアケースを装着した場合、車両に装着されている尾灯が保安基準に抵触するおそれがある。これを改善するため、当該ブラケットに改善用の灯火器を付属しているが、当該灯火器は、欧州仕様の尾灯/制動灯の兼用灯火であったため、これを取付けた場合、制動灯が保安基準に抵触するおそれがある。

改善の内容

当該後付け用品の付属品に、尾灯及び制動灯の対策用の電気配線を追加し、制動灯は車両側灯火器のみが、尾灯は後付灯火器のみが点灯するよう対策する。



	尾灯点灯時	制動時
改善前	<p>車両側尾灯の点灯</p> <p>後付部品側尾灯の点灯</p>	<p>車両側制動灯の点灯</p> <p>後付部品側制動灯の点灯</p>

	尾灯点灯時	制動時
改善後	<p>後付部品側尾灯のみ点灯</p>	<p>車両側制動灯のみ点灯</p>