


改善箇所説明図

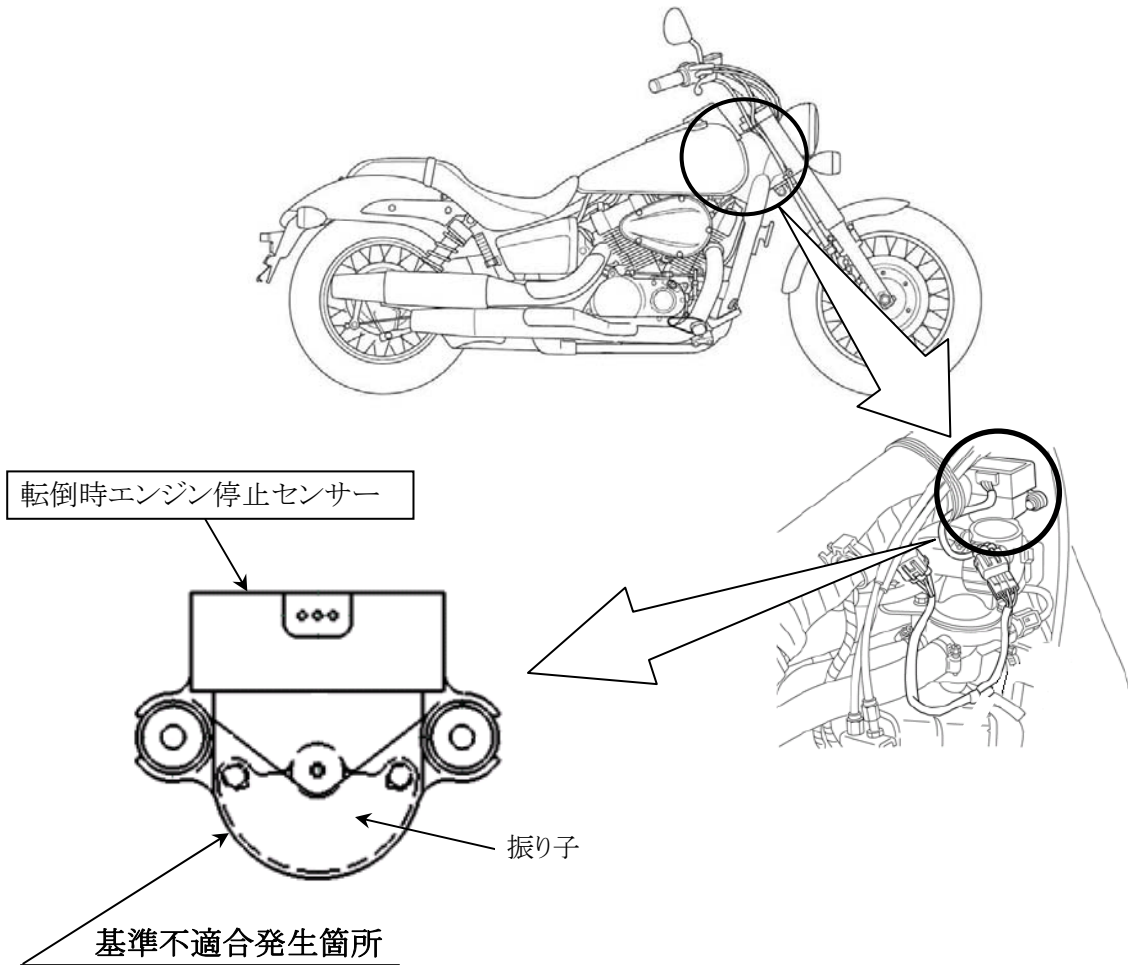

転倒時エンジン停止センサーにおいて、防振構造が不適切なため特定のエンジン回転数で共振し、センサー内部の傾き検知用振り子が転倒検知位置までずれる場合がある。そのため、当該センサーが転倒と誤検知して、走行中に突然エンジンが停止するおそれがある。

改善の内容

全車両、センサーを対策品と交換する。

構造	改善前	改善後
<p>軸受け部径</p>	<p>軸受け部詳細</p> <p>軸</p> <p>振り子</p>	<p>摺動面径縮小</p>

注: は交換部品を示す。

識別: 車台番号打刻部付近に黄色の識別ラベルを貼付する。