


改善箇所説明図

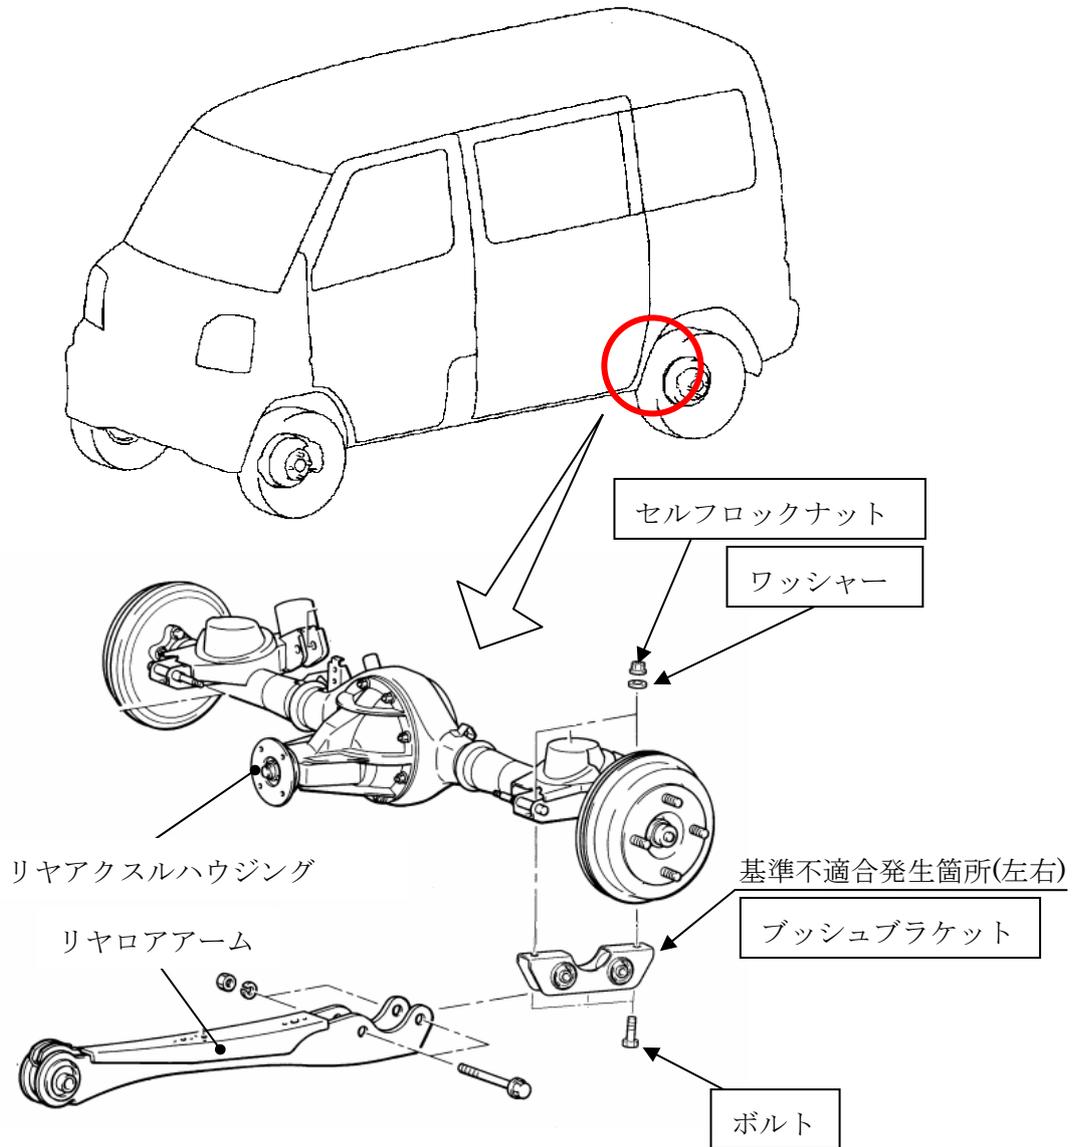

リヤサスペンションにおいて、リヤロアアームとリヤアクスルハウジングを連結するブッシュブラケットの強度余裕が少ないため、右左折や発進停止の繰り返しにより、ブッシュブラケットが損傷し、リヤロアアームとリヤアクスルハウジングの連結が外れ異音が発生し、走行安定性が低下するおそれがある。

改善の内容

全車両、ブッシュブラケット一式を対策品と交換する。

注：図中の 内は、交換部品を示す。

識別：ステアリングシャフトのカバー取り付けボルト頭部に白または黄色のペイントを塗布する。