

連絡先：自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室

TEL 03-5253-8111 内線 42353

アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成23年6月15日

リコール届出番号	2769	リコール開始日	平成23年6月16日
届出者の氏名又は名称	マツダ株式会社 代表取締役社長 山内 孝	問い合わせ先：マツダ（株）コールセンター TEL 0120-386-919	
不具合の部位（部品名）	窓ふき器（フロントワイパーモーター）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	フロントワイパーモーターにおいて、アースターミナルが変形しているものがある。そのため、アースターミナル接点部が導通不良に至ることがあり、フロントワイパーが作動しなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、フロントワイパーモーターにアース線を追加する。		
不具合件数	29件	事故の有無	無し
発見の動機	海外市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.2769のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
マツダ	DBA-BK5P	アクセラ	BK5P-323364～BK5P-337737 平成20年1月7日～平成21年3月31日	14,374台	
	CBA-BKEP DBA-BKEP		BKEP-311713～BKEP-316027 平成20年1月7日～平成21年3月31日	4,315台	
	DBA-BK3P		BK3P-304334～BK3P-305560 平成20年1月7日～平成21年3月31日	1,227台	
	(計4型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成20年1月7日～平成21年3月31日	(計19,916台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。