


改善箇所説明図

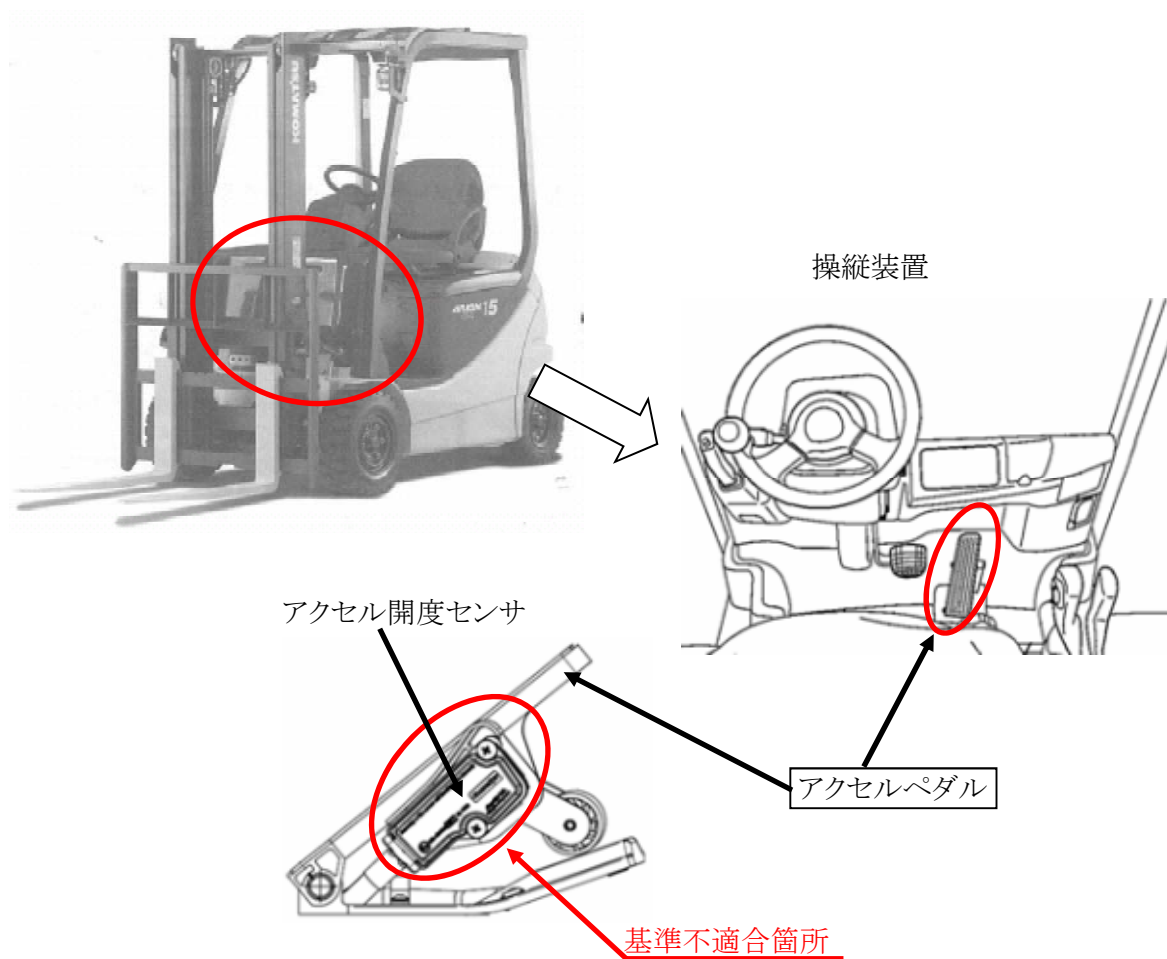

注: は、交換部品を示す。

アクセルペダルにおいて、アクセル開度センサ内部部品の構造が不適切なため、アクセルペダルを踏み込んでも、踏み込み量に応じたアクセル開度信号が出力されない場合や、アイドルリング位置検出スイッチがアイドル位置を検出したままの場合がある。そのため、アクセルペダルの踏み込み量に応じた加速が得られないおそれや、車両が走行しないおそれがある。

改善措置の内容: 全車両、アクセルペダルを対策品に交換する。

識別: アクセルペダルに緑色シールを貼り付ける。

緑色シールの貼り付け位置

