


改善箇所説明図

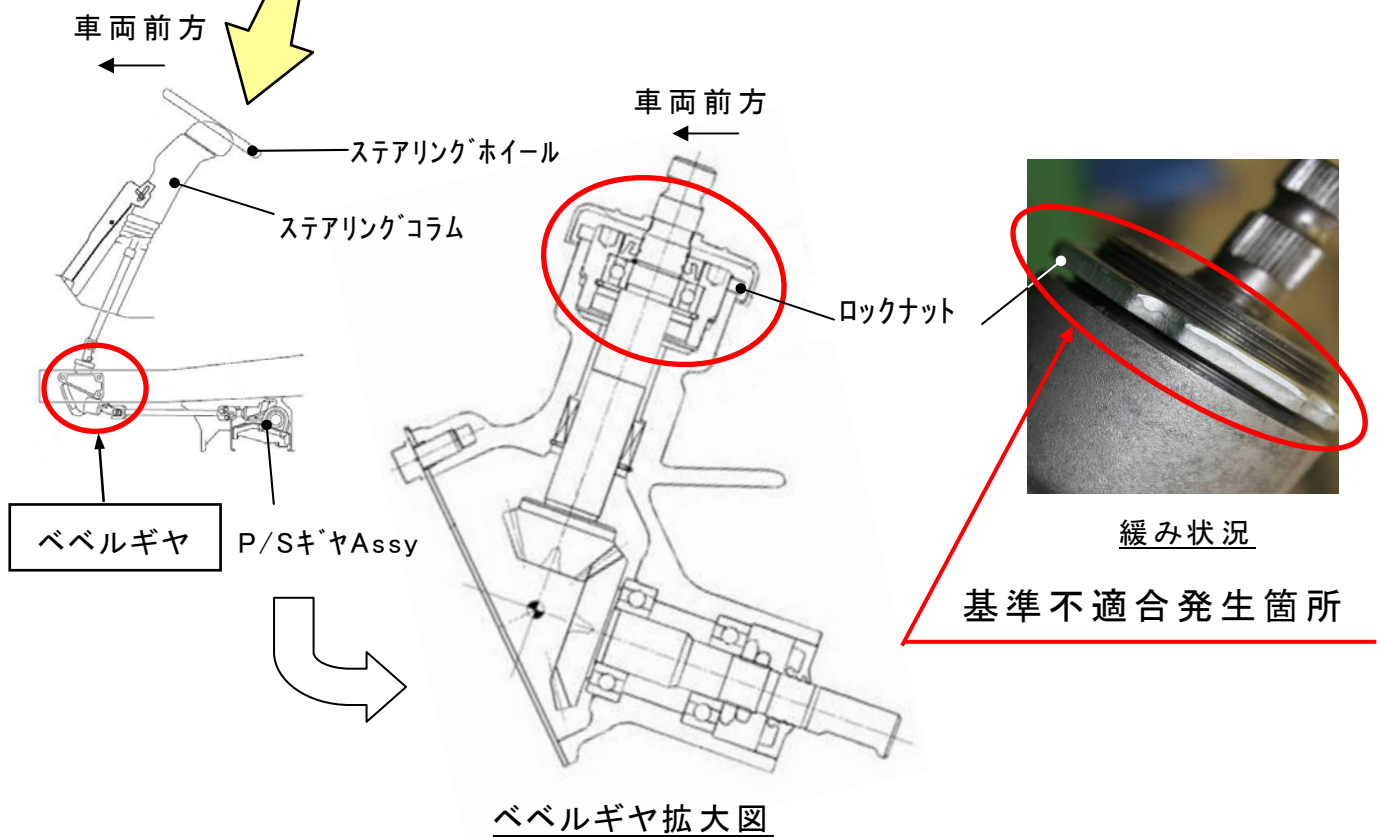

かじ取り装置において、製造工程の管理が不適切なため、操舵力を伝える歯車を固定するナットの締付けが不十分な
ものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該ナットが緩み、操舵不能となるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、当該ナットの締付け状態を点検し、緩みが認められた場合は良品のベベルギヤに交換する。

注：□は、交換部品を示す。

識別：作業完了車には、所定の位置に「LT100」の文字が記載された白黄色のシールを貼付ける。

トラック：助手席リヤドアピラーライカー付近

バス：車両左後方点検リッド裏