


改善箇所説明図

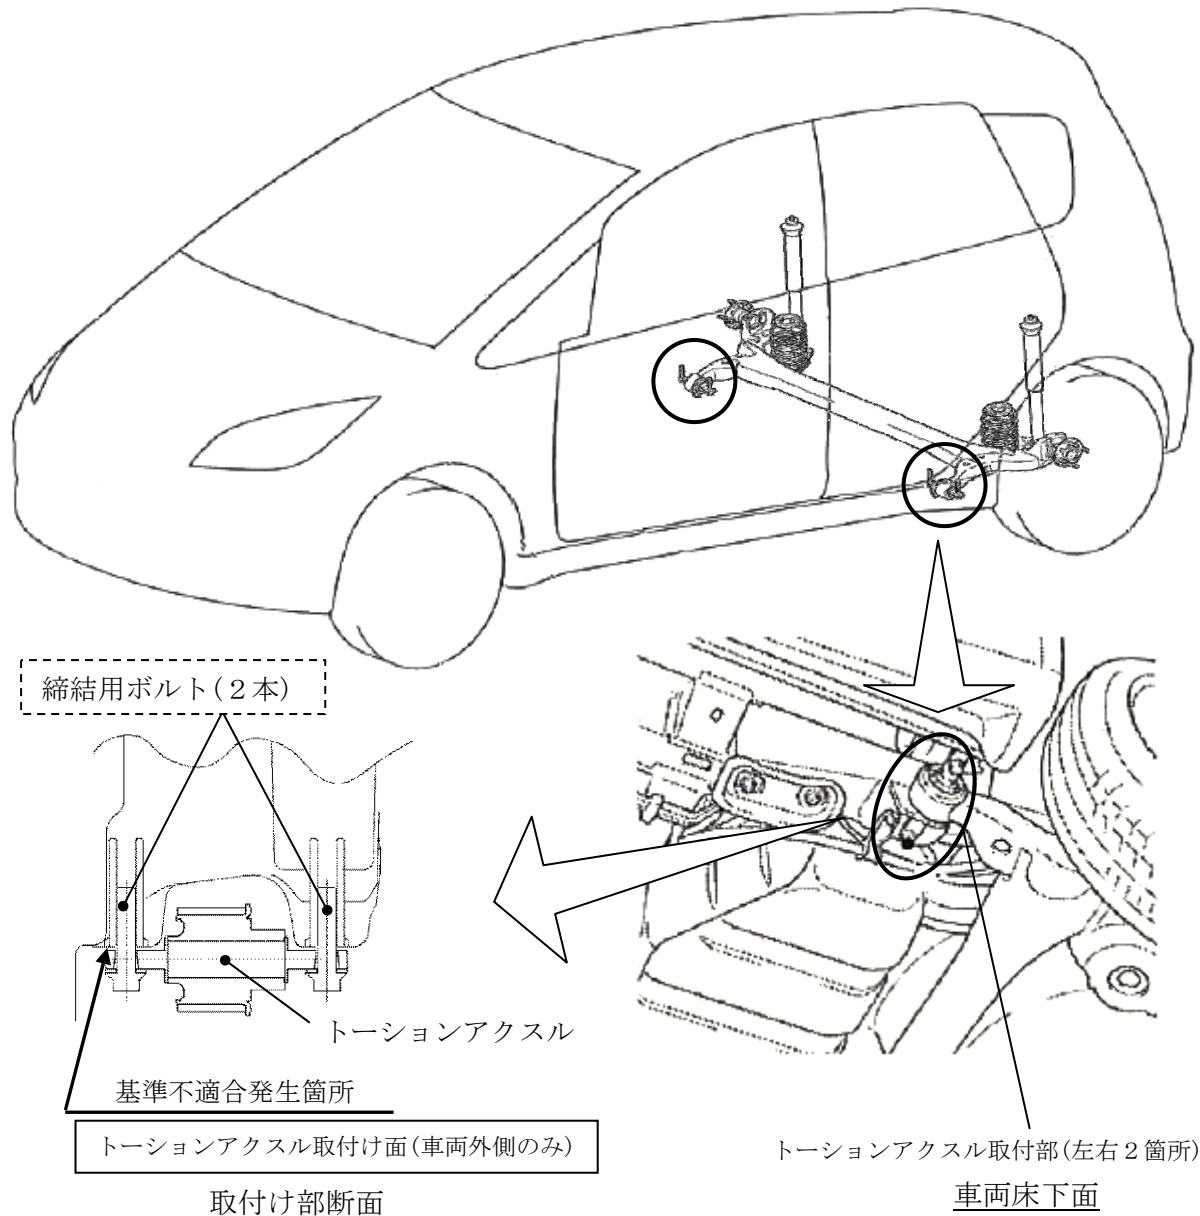

リヤサスペンションにおいて、車体側面下部へ塗布する飛び石傷防止剤（ロッカープライマー）の塗布範囲管理が不適切なため、車体床下のトーショナクスル取付け面にロッカープライマーが付着し、トーショナクスル締結用ボルトの締め付け力が不足しているものがある。そのため、悪路走行時に当該ボルトが緩み、最悪の場合、ボルトが外れ走行安定性が低下するおそれがある。

改善の内容

全車両、車体床下のトーショナクスル取付け面を点検し、ロッカープライマーの付着が認められる場合は、ロッカープライマーを除去し、トーショナクスル締結用ボルトを規定トルクで締め付ける。なお、トーショナクスル締結用ボルトを点検し、損傷が認められる場合は、当該ボルトを新品と交換の上、規定トルクで締め付ける。

注： は、必要に応じて補修する箇所を示す。

は、必要に応じて交換する部品を示す。

識別：助手席ドアローヒンジのドア側取付けボルト（上側）頭部に、白または黄色のペイントを塗布する。