

連絡先：自動車局審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線 42354
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成23年10月18日

リコール届出番号	外-1786	リコール開始日	平成23年10月19日
届出者の氏名又は名称	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：ダイムラーAG メルセデス・ベンツ日本株式会社 問い合わせ先：専用フリーダイヤル 代表取締役 ニコラス・スピークス TEL：0120-086-880 ホームページ：http://www.mercedes-benz.co.jp/service/recall/index.html		
不具合の部位(部品名)	制動装置(ブレーキランプ・スイッチ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ブレーキランプ・スイッチの内部において、耐久性が不足しているため摩耗や使用中の温度上昇による熱変形によって、電気的な接点不良を起こす場合がある。そのため、そのまま使用を続けると、当該スイッチが適切に作動しなくなり、制動灯が作動しなくなり、最悪の場合、フットブレーキ・ペダルの操作によるクルーズコントロールの解除が行われないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ブレーキランプ・スイッチを対策品に交換する。		
不具合件数	なし	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本国からの報告による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施車両：対策実施済車両には、運転席側ドア開口部のドアロックストライカー付近にNo. 外-1786のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び生産期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	GF-163154	ML320	WDC1631542A147787～ WDC1631542A355222 平成11年11月1日～平成14年4月27日	1,768	
			WDC1631542X714559～WDC1631542X716524 平成12年1月19日～平成12年3月2日	205	
	GH-163154		WDC1631542A274888～WDC1631542A371757 平成13年6月7日～平成14年6月28日	49	
	KH-163113	ML270CDI	WDC1631132X702667～WDC1631132X770233 平成11年10月21日～平成14年4月8日	1,266	
	GF-ML55	ML55	WDC1631741A178567～WDC1631741A369506 平成12年2月25日～平成14年6月20日	146	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び生産期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	GH-163174	ML55	WDC1631741A372373～WDC1631741A497589 平成14年7月10日～平成15年12月18日	61	
	GF-163172	ML430	WDC1631722A135505～WDC1631722A252765 平成11年11月2日～平成13年1月31日	77	
	(計7型式)	(計4車種)	(生産期間の全体の範囲) 平成11年10月21日～平成15年12月18日	(計3,572台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。