

連絡先：自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL：03-5253-8111 内線 42354
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成23年10月27日

リコール届出番号	外-1788	リコール開始日	平成23年10月28日	
届出者の氏名又は名称	HONDA OF THE UK MFG., LTD. 製作国：イギリス 取締役社長 滝澤 惣一郎 製作者名：HONDA OF THE UK MFG., LTD. 問い合わせ先：本田技研工業株式会社 お客様相談センター TEL 0120-112010			
不具合の部位（部品名）	電気装置（エンジンルームワイヤーハーネス）			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エンジンサイドマウント取付け作業時に、締め付けボルトで電気配線（エンジンルームワイヤーハーネス）の被覆を損傷させたものがある。そのため、走行中の振動で配線の被覆が破れて短絡すると、右側前照灯、前部霧灯、車幅灯、制動灯の不灯及び警告音が不鳴となるおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、電気配線を点検し、芯線に損傷があるものは電気配線一式を新品と交換し、配線の被覆、または保護カバーに損傷があるものは当該部を補修し、正規の位置に配索する。			
不具合件数	1件	事故の有無	なし	
発見の動機	販売店からの情報による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転席側ドア開口部のドアストライカー付近に外-1788のステッカーを貼付する。 			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ホンダ オブ ザ ユーケー	ABA-FN2	シビック	FN2-1000291～FN2-1001343 平成21年10月15日～平成21年12月11日	77	
			FN2-1100031～FN2-1101500 平成22年8月27日～平成22年10月28日	1,105	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成21年10月15日～平成22年10月28日	(計1,182台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。