

連絡先:自動車局 審査・リコール課  
 リコール監理室  
 TEL:03-5253-8111 内線 42354  
 アドレス:http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成23年12月26日

リコール届出番号	2872	リコール開始日	平成23年12月26日
届出者の氏名又は名称	株式会社 小松製作所 代表取締役社長 野路 國夫		(問合せ先:品質保証本部 TEL:03-5561-2686)
不適合の部位(部品名)	動力伝達装置(油圧ポンプ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	変速機の油圧ポンプにおいて、車両の前後進を切り替える駆動ピストンのスナップリング取り付け溝部に加工不良があるため、当該スナップリングが折損するものがある。そのため、操作レバーを後退から中立に操作しても駆動ピストンが切り替わらず、車両が後進するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、変速機の油圧ポンプを対策品と交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。(構内作業専用車)		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者:直接電話またはダイレクトメール等により連絡する。</li> <li>・自動車分解整備事業者:使用者を把握しているので周知のための措置は特にとらない。</li> <li>・改善実施済車:ステッカ(2872)を運転席ハンドル下のコラムカバー左側面に貼り付ける。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
コマツ	EDM-WA106	WA30-6	KMTWA106C04090004 ~ KMTWA106C04091024 平成20年2月6日 ~ 平成23年5月16日	36	
	EDM-WA106K	WA30-6	KMTWA106E04091127 平成23年9月16日	1	
	EDM-WA106A	WA30-6	KMTWA106P04090001 ~ KMTWA106V04091039 平成20年1月12日 ~ 平成23年5月30日	999	
	EDM-WA106AK	WA30-6	KMTWA106J04091040 ~ KMTWA106L04091142 平成23年5月31日 ~ 平成23年9月28日	97	
	EDM-WA107	WA40-6 WA50-6	KMTWA107C04060140 ~ KMTWA107K04061429 平成20年8月26日 ~ 平成23年4月29日	133	
	EDM-WA107K	WA40-6 WA50-6	KMTWA107J04061464 ~ KMTWA107E04061604 平成23年6月2日 ~ 平成23年9月13日	11	
	EDM-WA107A	WA40-6 WA50-6	KMTWA107H04060001 ~ KMTWA107K04061463 平成20年2月18日 ~ 平成23年5月27日	1,268	
	EDM-WA107AK	WA40-6 WA50-6	KMTWA107C04061465 ~ KMTWA107A04061632 平成23年6月6日 ~ 平成23年9月28日	148	
(計8型式)	(計3車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成20年1月12日 ~ 平成23年9月28日	(計2,693台)		

(備考) 本届出は、平成22年2月3日付「届出番号2463」にてコマツユーティリティ(株)(平成23年4月1日付で(株)小松製作所に吸収合併)が届出を行ったものであるが、対策不十分のため、対策内容及び対象範囲を見直し再度対策を行うものである。

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。