


改善箇所説明図

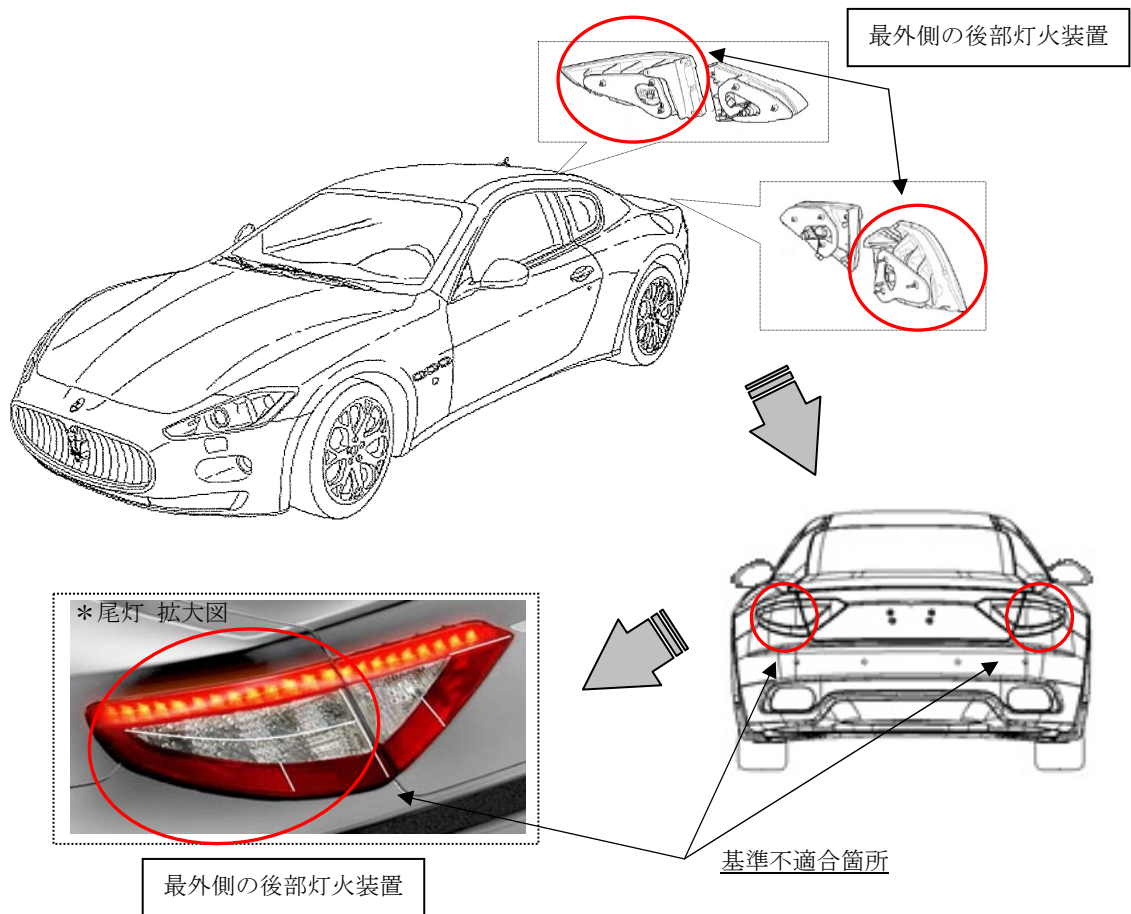

基準不適合箇所

灯火装置の尾灯内部のプリント基板において、基板同士を接続しているブリッジ線の長さ及びはんだの量が不適切なため、使用過程による車両振動等によって、はんだが剥がれ、接触不良となり、尾灯が点灯しなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、左右最外側の後部灯火装置の製造日を確認し、対象の場合は、当該部品を良品と交換する。

※注意： は交換部品を示す。