

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室
TEL	03-5253-8111 内線 42354
アドレス	: http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成24年3月6日

リコール届出番号	2907	リコール開始日	平成24年3月6日
届出者の氏名又は名称	三菱自動車工業株式会社 取締役社長 益子 修 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-324-860		
不具合の部位(部品名)	原動機 (クランクシャフトオイルシール)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エンジンフロントケースに装着しているクランクシャフトオイルシールにおいて、フロントケースの加工ばらつき、およびオイルシール圧入量ばらつき等の複合要因により、当該オイルシールの保持力が低下しているものがある。そのため、当該オイルシールが抜け出しエンジンオイルが徐々に漏れ、油圧警告灯が点灯し、そのままの状態で使用を続けると、エンジン内部部品が焼付き、走行不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該オイルシール取付部を点検し、オイル漏れが無い場合は、フロントケースにオイルシール抜け止め用プレートを追加装着する。なお、オイル漏れがある場合は、オイルシールを新品に交換するとともに、フロントケースに抜け止め用プレートを追加装着する。		
不具合件数	1件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に No. 2907 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	GBD-H42V	ミニカ	H42V-1300204～H42V-1300221 平成18年4月3日～平成18年4月5日	16台	
	UA-H81W	eK-WAGON eK-ACTIVE	H81W-0773997～H81W-0774489 平成16年4月9日	9台	
	CBA-H81W		H81W-1408111～H81W-1408125 平成18年4月3日	4台	
	DBA-H81W		H81W-1520411～H81W-1520532 平成18年4月3日	4台	
	GD-U61T	ミニキャブ	U61T-0310936～U61T-0310961 平成13年7月23日～平成13年7月24日	17台	
	GD-U62T		U62T-0316650～U62T-0316694 平成13年7月23日～平成13年7月24日	35台	
	GBD-U61T		U61T-1103840 平成18年4月3日	1台	
	GBD-U62T		U62T-1105909～U62T-1106060 平成18年4月3日～平成18年4月14日	7台	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び 製作期間	リコール対象 車の台数	備考
三菱	GD-U61V	ミニキャブ	U61V-0312638～U61V-0312883 平成13年7月23日～平成13年7月27日	31台	
	GD-U62V		U62V-0306041～U62V-0306071 平成13年7月23日～平成13年8月22日	22台	
	GBD-U61V		U61V-1105054～U61V-1105147 平成18年4月6日～平成18年4月7日	3台	
	GBD-U62V		U62V-1102758～U62V-1102915 平成18年4月3日～平成18年4月5日	6台	
	GF-U61W	タウン ボックス	U61W-0103252～U61W-0103296 平成13年7月23日～平成13年7月24日	10台	
	GF-U62W		U62W-0102449～U62W-0102451 平成13年7月24日	3台	
	ABA-U61W		U61W-0800459 平成18年4月3日	1台	
	ABA-U62W		U62W-0800899～U62W-0800949 平成18年4月4日～平成18年4月7日	4台	
	CBA-U61W		U61W-0900848～U61W-0900850 平成18年4月3日	2台	
CBA-U62W	U62W-0900324～U62W-0900335 平成18年4月4日～平成18年4月20日	2台			
ニッサン	CBA-H91W	オッティ	H91W-0204334～H91W-0204339 平成18年4月3日	4台	
	DBA-H91W		H91W-0311894～H91W-0311962 平成18年4月3日	5台	
	GBD-U71T	クリッパー	U71T-0202064 平成18年4月3日	1台	
	GBD-U71V		U71V-0203974～U71V-0204214 平成18年4月3日～平成18年4月5日	4台	
	GBD-U72V		U72V-0201899～U72V-0202028 平成18年4月5日～平成18年4月10日	5台	
(計23型式)	(計7車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成13年7月23日～平成18年4月20日	(計196台)		

本届出は、平成22年11月11日付け届出番号「2590」および平成24年1月26日付け届出番号「2881」にてリコール届出を行ったものであるが、対象車両の選定に一部誤りがあったため対象車を追加するものである。

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。