




改善箇所説明図

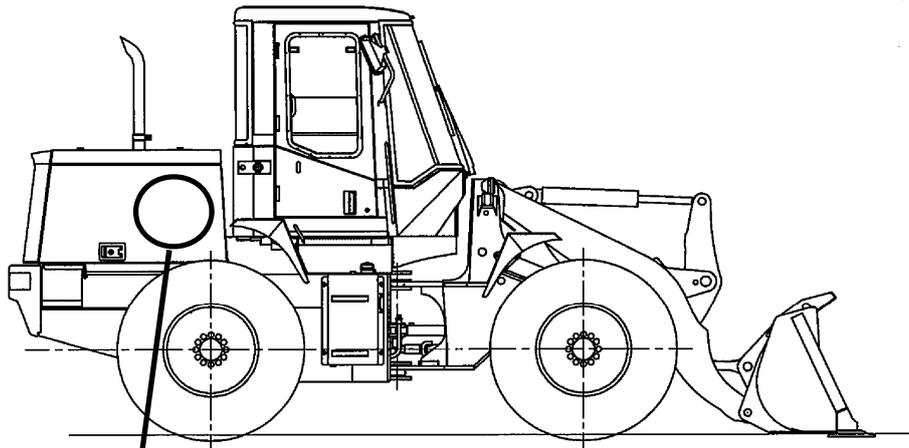

原動機

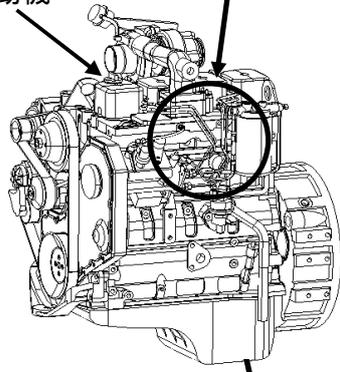

基準不適合箇所

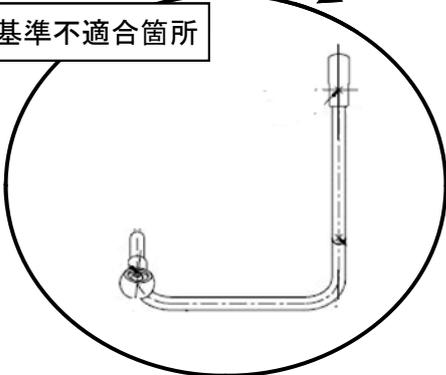

燃料パイプ

基準不適合の内容	改善の内容
原動機の燃料装置において、燃料パイプと燃料フィルターの組合せによる強度評価が不足していたため、共振を起こし許容値を超える応力が発生する可能性がある。そのため、当該燃料パイプに亀裂が生じ、燃料が漏れるおそれがある。	全車両、燃料パイプを対策品と交換する

改善前		改善後
<p>車体後方から視</p>	<p>車体右側面から視</p>	<p>フレックス部</p> <p>車体右後方から視</p>
<p>識別：燃料パイプの形状を以って行います。</p>		

注： は対策部位を示す。