


# 不具合箇所説明図

## 不具合品の構造

バッテリー

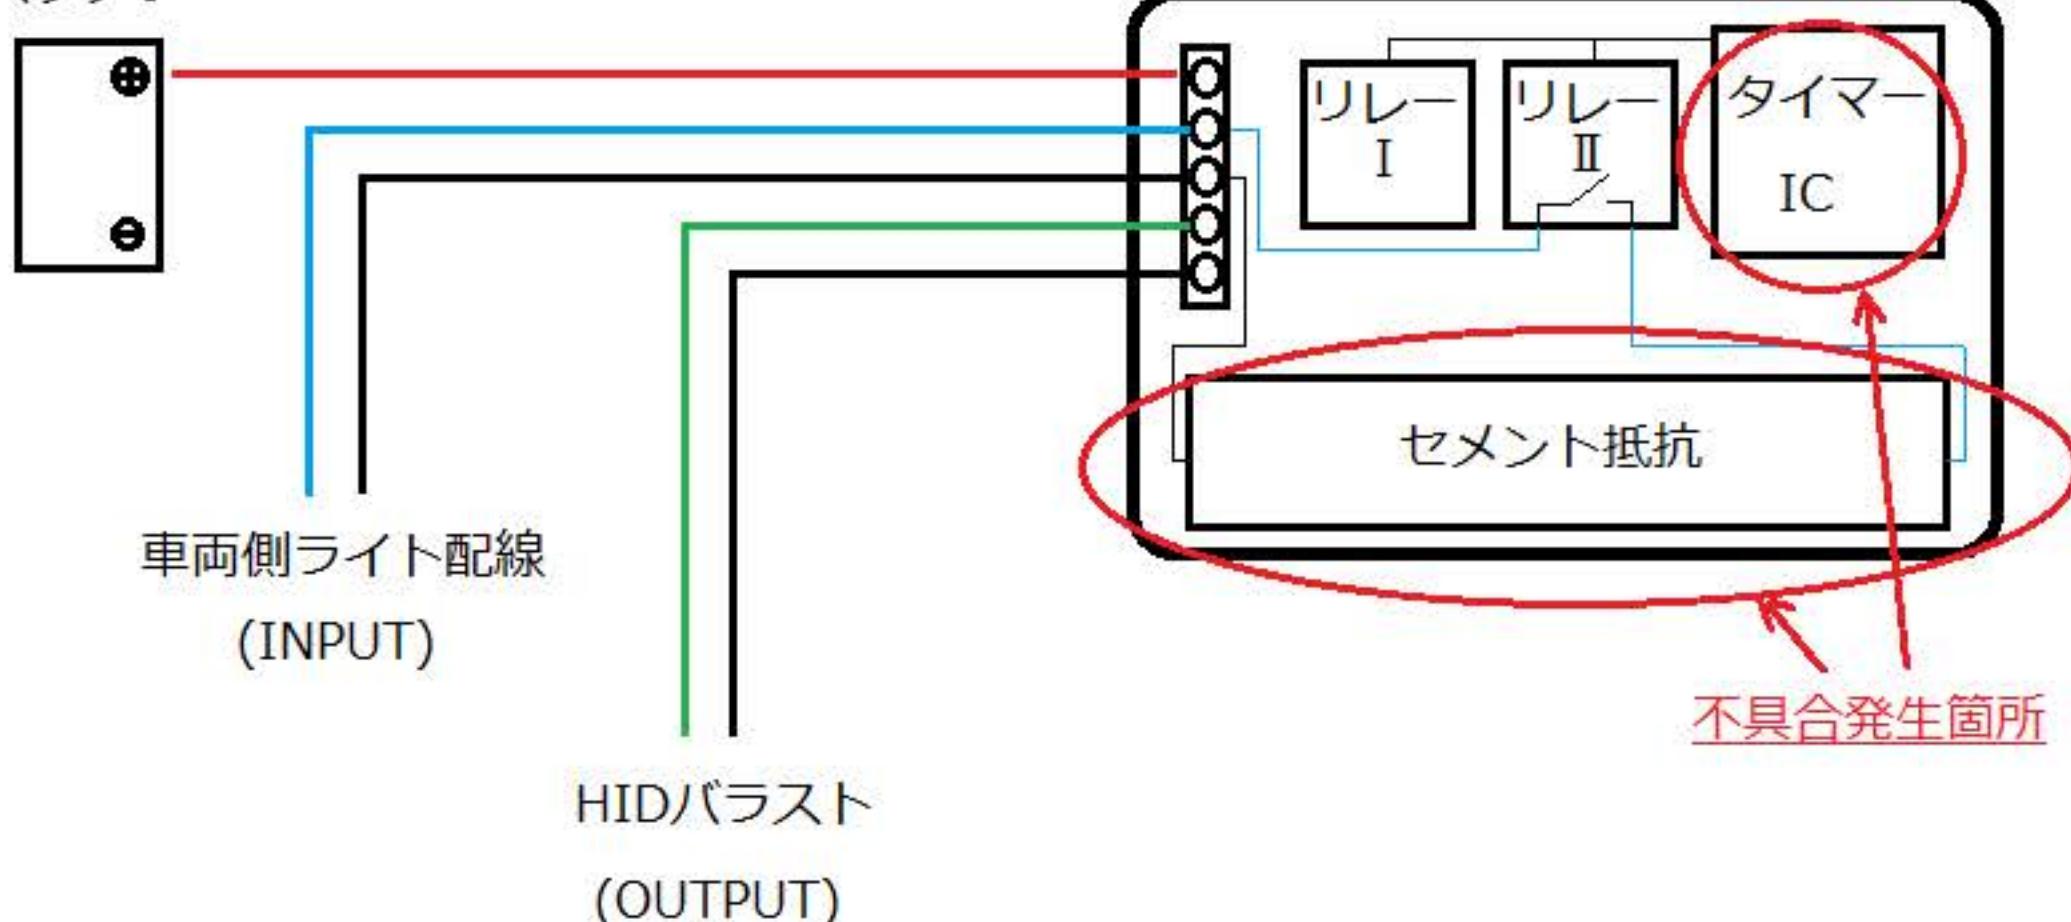

## 不具合の内容

自動車ライト異常警報回避装置(SMARTキャンセラー)において、ICタイマーの制御機能がスムーズに動作しないため、キャンセラー内部に設置しているセメント抵抗器が、発熱するものがある。そのため基板上に電子部品を固定しているハンダが熔け、防水加工のため注入していた一般用シリコーンに燃え移り、シリコーンが発火するものがある。

## 改善の内容

対策品(内部構造を改良し、新たに製作した自動車ライト異常警報回避装置(SMARTキャンセラー))と交換する。なお、対策品と交換するまでは、当該製品を取り外すよう周知する。

## <対策品の構造>

バッテリー

