

連絡先	自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL 03-5253-8111 内線 42354 アドレス: http://www.mlit.go.jp
-----	--

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成24年 4月11日

リコール届出番号	2919	リコール開始日	平成24年 4月12日
届出者の氏名又は名称	トヨタ自動車株式会社 問い合わせ先： 取締役社長 豊田 章男 トヨタお客様相談センター TEL 0800-700-7700		
不具合の部位（部品名）	原動機（コネクティングロッド取付ボルト）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	原動機内部のコネクティングロッド取付ボルトにおいて、強度が不足しているものがあるため、劣化したエンジンオイル中の成分の影響で当該ボルトが折損することがある。そのため、エンジンが破損して走行不能や、最悪の場合、火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、コネクティングロッド取付ボルトを対策品と交換する。また、使用者に定期的なエンジンオイル交換の必要性について周知する。		
不具合件数	107件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報、国土交通省からの指摘による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.2919のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	GF-SV50 GF-SV50G	ビスタ	SV50-0001001～SV50-0062577 平成10年6月15日～平成13年8月1日	35,980	3S-FSE エンジン 搭載車
	E-ST210 GF-ST210	コナ	ST210-0011763～ST210-0061040 平成8年12月9日～平成13年12月3日	21,496	
	GF-SXN10	テイク	SXN10-0001001～SXN10-0059567 平成10年7月28日～平成13年4月6日	12,934	
	(計5型式)	(計3車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成8年12月9日～平成13年12月3日	(計70,410台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。