

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室 TEL:03-5253-8111 内線 42354
アドレス	<a href="http://www.mlit.go.jp">http://www.mlit.go.jp</a>

## リコール届出一覧表

リコール届出日 平成 24 年 4 月 18 日

リコール届出番号	外-1832	リコール開始日	平成 24 年 4 月 18 日
届出者の氏名又は名称	ニコル・レーシング・ジャパン株式会社 代表取締役 クラウス・ハインリッヒ・レーレック 〔 製作国 : ドイツ連邦共和国 〕 〔 製作者名: アルピナ・ブルカルト・ 〕 ボーフェンジーペン社 問い合わせ先: 044-541-3011		
不具合の部位(部品名)	電源供給システム (バッテリー ケーブル カバー)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	トランクルームのフロアパネル下にあるバッテリープラスケーブルの絶縁固定体において、プラスチックロックの挿入が適切ではなかったため、振動等の影響により、絶縁固定体の車体への固定が緩むおそれがある。 その場合、接触不良または絶縁不良により電装系システムに十分な電力が供給されず、エンジンが停止し再始動できなくなる可能性がある。また、接点間での放電によりバッテリープラスケーブルが熱を持ちトランクルームのフロアパネルが焦げることがあり、最悪の場合、車両の火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該絶縁固定体の取り付けを点検し、必要な場合は適切に取り付けし直す。		
不具合件数	0 件	事故の有無	なし
発見の動機	他社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクト メールで通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：対象車両が少数であり、使用者を把握しており連絡が確実に行えるため、日整連の機関紙には掲載しない。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、外-1832 のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
BMW アルピナ	ABA-RH12	アルピナ B5	WAPB544005RH10012 ～ WAPB544007AH10404 平成 17 年 8 月 4 日 ～ 平成 19 年 10 月 4 日	128	
	ABA-XH12	B5S	WAPB544008XH10429 ～ WAPB54400AXH10548 平成 19 年 10 月 1 日 ～ 平成 21 年 12 月 10 日	31	
	ABA-SH12	アルピナ B5 ツーリング	WAPB544007SH10076 ～ WAPB544007SH10082 平成 18 年 11 月 9 日 ～ 平成 19 年 1 月 25 日	4	
	ABA-YH12	B5S ツーリング	WAPB544008YH10127 ～ WAPB544009YH10168 平成 19 年 12 月 20 日 ～ 平成 21 年 8 月 20 日	2	

ABA-VH12	アルビナ B6 クーペ	WAPB644006VH10001 ~ WAPB644007VH10095 平成 17 年 10 月 6 日 ~ 平成 19 年 5 月 25 日	29	
ABA-WH12	アルビナ B6 カブリエ	WAPB644006WH10002 ~ WAPB644007WH10046 平成 18 年 7 月 27 日 ~ 平成 19 年 1 月 25 日	11	
ABA-6H1S	B6S クーペ	WAPB644008GH10121 ~ WAPB64400AGH10210 平成 19 年 12 月 20 日 ~ 平成 22 年 10 月 13 日	12	
	B6S カブリエ	WAPB644008HH10081 ~ WAPB64400AHH10119 平成 19 年 10 月 4 日 ~ 平成 22 年 5 月 27 日	4	
(7 型式)	(8 車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成 17 年 8 月 4 日 ~ 平成 22 年 10 月 13 日	(計 221 台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。