

連絡先:自動車局 審査・リコール課
リコール監理室
TEL:03-5253-8111 内線 42354
アドレス:http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成24年5月25日

リコール届出番号	2939	リコール開始日	平成24年5月25日
届出者の氏名又は名称	株式会社 小松製作所 代表取締役社長 野路 國夫 (問い合わせ先: 品質保証本部 03-5561-2686)		
不具合の部位(部品名)	原動機(Vベルト)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	原動機室の防水構造が不適切なため、原動機の回転をオルタネータに伝達するVベルトとプーリに浸入した雨水等がかかることから、Vベルトに滑りが発生するものがある。そのため、そのまま使用を続けると、異音等が発生するとともにVベルトが早期摩耗または折損し、オルタネータが駆動されず充電不良となり、最悪の場合、原動機が停止し、再始動できなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、雨樋とシールおよび水浸入防止キャップを追加し、ゴム押さえカバーを対策品に交換する。なお、60Aオルタネータ装着車はVベルトとプーリおよび仕切り板を対策品に交換する。		
不具合件数	71件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者:直接電話またはダイレクトメール等により連絡する。 ・自動車分解整備事業者:使用者を把握しており周知のための措置はとらない。 ・改善実施済車にはステッカ(No.2939)をキャブ内側の後部窓左下に貼り付ける。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
コマツ	KDP-WA115	WA100-6	WA115-80051~81470 平成22年3月16日~平成24年4月11日	787台	
		WA150-6	WA115-80031~81451 平成21年7月27日~平成24年3月26日	168台	
	KDP-WR004	WR12-6	WR004-60008~60040 平成22年12月8日~平成24年3月15日	5台	
	(計2型式)	(計3車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成21年7月27日~平成24年4月11日	(計960台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。