

改善箇所説明図



制動装置（ブレーキホース）



対策前



対策後

注： は、交換・取付部品を示す。

基準不適合発生箇所

ディーラーオプションのステンレスメッシュ製ブレーキホースにおいて、ホース内側に使用されているチューブの材質が不適切であったため、よじれや曲げにより亀裂が入り、ブレーキフルードが漏れ、制動力が低下する場合があります。そのため、そのままの状態で使用を続けると、ブレーキが効かなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両確認後、該当のブレーキホースが取り付けられているものは対策品と交換する。

識別

フレームヘッド部に外-1842 のステッカーを貼付する。