


改善箇所説明図

 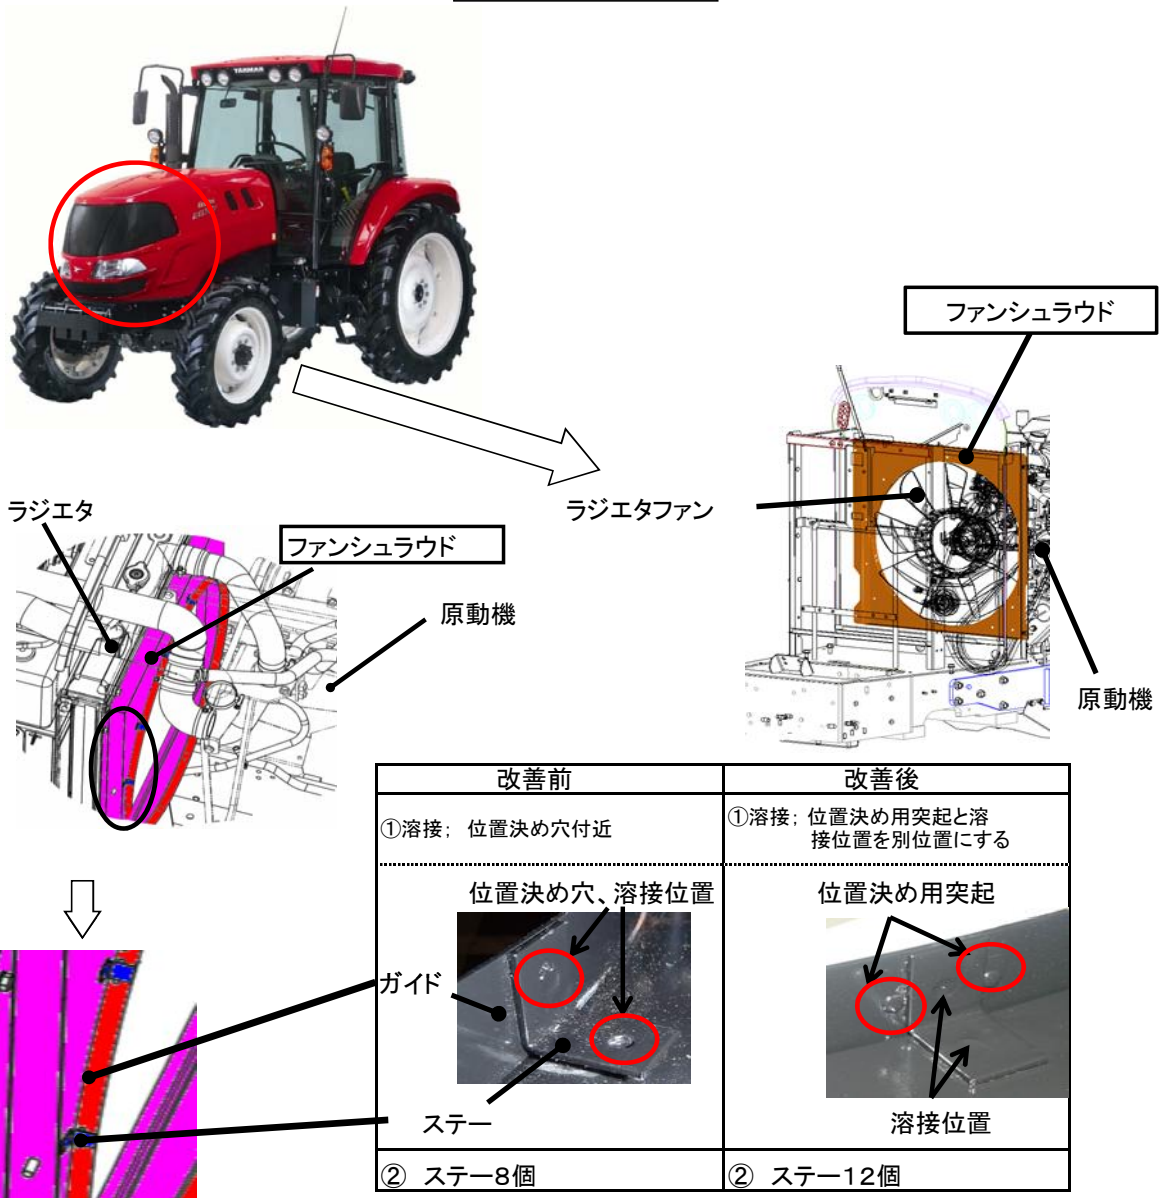


不具合発生箇所

ラジエタに備えるラジエタファンの風を整流するファンシュラウドの構成部品の溶接部分に強度が不十分なものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該溶接部分が破損し構成部品とラジエタファンが干渉し異音が発生し、最悪の場合、ファンシュラウドから外れた構成部品によりラジエタが破損し著しい冷却水漏れが起きて走行困難になるおそれがある。

改善内容

全車両、改善品のファンシュラウドと交換する。

 交換部品を示す。

識別

ファンシュラウド右側面のM6ボルトに黄色のペイントを塗布する。