

連絡先 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42354
 アドレス: <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日: 平成24年 9月 6日

リコール届出番号	3022	リコール開始日	平成24年 9月 7日
届出者の氏名又は名称	UDトラックス株式会社 代表取締役 ヨアキム・ローゼンバーク 問い合わせ先: お客様相談室 TEL 0120-67-2301		
不具合の部位 (部品名)	動力伝達装置 (プロペラシャフト)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	大型トラックのプロペラシャフトにおいて、スプラインシャフトの寸法が小さいため、それと結合するフランジとの間の遊びが大きいものがあり、当該フランジとスプラインシャフトを固定する締結用ボルトに過大な入力が生じることがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該ボルトが折損し、最悪の場合、プロペラシャフトが脱落し走行不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該プロペラシャフトを良品と交換する。		
不具合件数	2件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・ 使用者: ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。 ・ 自動車分解整備事業者: 日整連発行の機関誌に掲載する。 ・ 改善実施済車には、運転者席左側ドア開口部のドアストライカ付近に No. 3022のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
UD トラックス	LKG-CD5YA	—	CD5YA-00103~CD5YA-00149 平成22年 7月27日~平成23年 6月24日	16	
	LKG-CD5YL		CD5YL-00107~CD5YL-00197 平成22年 7月 9日~平成23年 6月28日	21	
	LKG-CD5ZA		CD5ZA-00146~CD5ZA-01006 平成22年 6月29日~平成23年 7月 5日	681	
	LKG-CD5ZE		CD5ZE-00104~CD5ZE-00164 平成22年 7月 8日~平成23年 7月 4日	47	
	LKG-CD5ZL		CD5ZL-00107~CD5ZL-00205 平成22年 6月29日~平成23年 7月 2日	36	
	LDG-CV5XA		CV5XA-00105~CV5XA-00133 平成22年10月13日~平成23年 6月21日	7	
	LDG-CV5XL		CV5XL-00115 平成23年 7月 4日	1	
	LKG-CV5YB		CV5YB-00104~CV5YB-00114 平成22年 8月20日~平成23年 6月 9日	7	
	LDG-CV5YL		CV5YL-00121 平成22年10月14日	1	
	LKG-GK5XAK		GK5XA-00597 平成23年 4月13日	1	
	(計 10型式)	(-)	(製作期間の全体の範囲) 平成22年 6月29日~平成23年 7月 5日	(計 818台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。