


改善箇所説明図

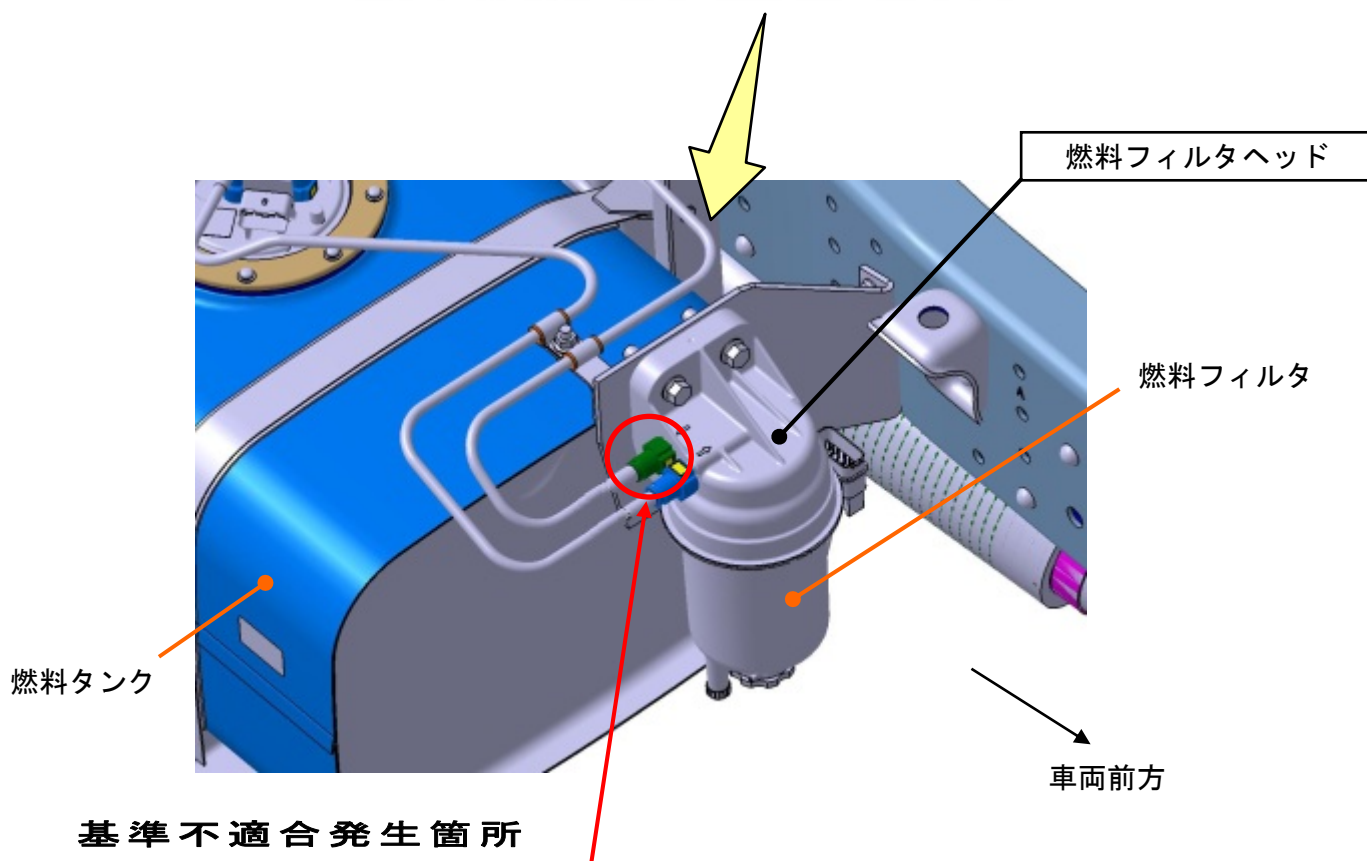

小型トラック・バスの燃料フィルタと燃料チューブの接続部において、燃料フィルタ出口側の接続部形状が不適切なものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、走行時の振動によって燃料チューブが外れて燃料が漏れ、エンストを起こしたり、再始動ができなくなる他、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

改善措置の内容

全車両、燃料フィルタヘッドを対策品に交換する。

注：□は、交換する部品を示す。

識別：作業完了車には、所定の位置に「LT110」の文字が記載された白黄色のシールを貼付ける。

トラック：助手席リヤドアピラーストライカー付近

バス：車両左後方点検リッド裏