

# 改善箇所説明図


## 【対象製品の外観形状及び不具合発生部位】



(三菱純正リチャージブル LED ライト外観形状)



(ダイハツ純正アクセサリースOCKETライト外観形状)

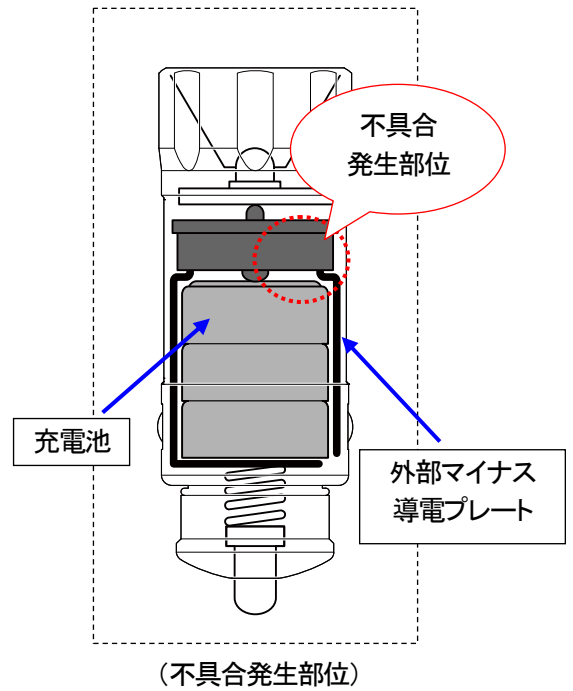

## 【不具合発生の詳細説明】

内蔵電池を保持する端子の製造ばらつきにより、車両のシガーソケットもしくは、アクセサリースOCKETに差し込んだ状態で充電している時に内蔵電池が発熱により膨張し、内圧が高くなり電池が分解することがある。そのため、ライトの構成部品や電池の内容物が飛散し、車内を汚損等するおそれがある。

## 【改善箇所の詳細と製品の見分け方】

電池(-)電極と外部マイナス導電プレート部との接触を防止するための絶縁シートを追加し、万が一のショート発生時に電源を遮断するヒューズを設けた。

製品の見分け方は、製品への「製造ロット刻印」有り、無しで対象製品、改善品を見分けてください。

