

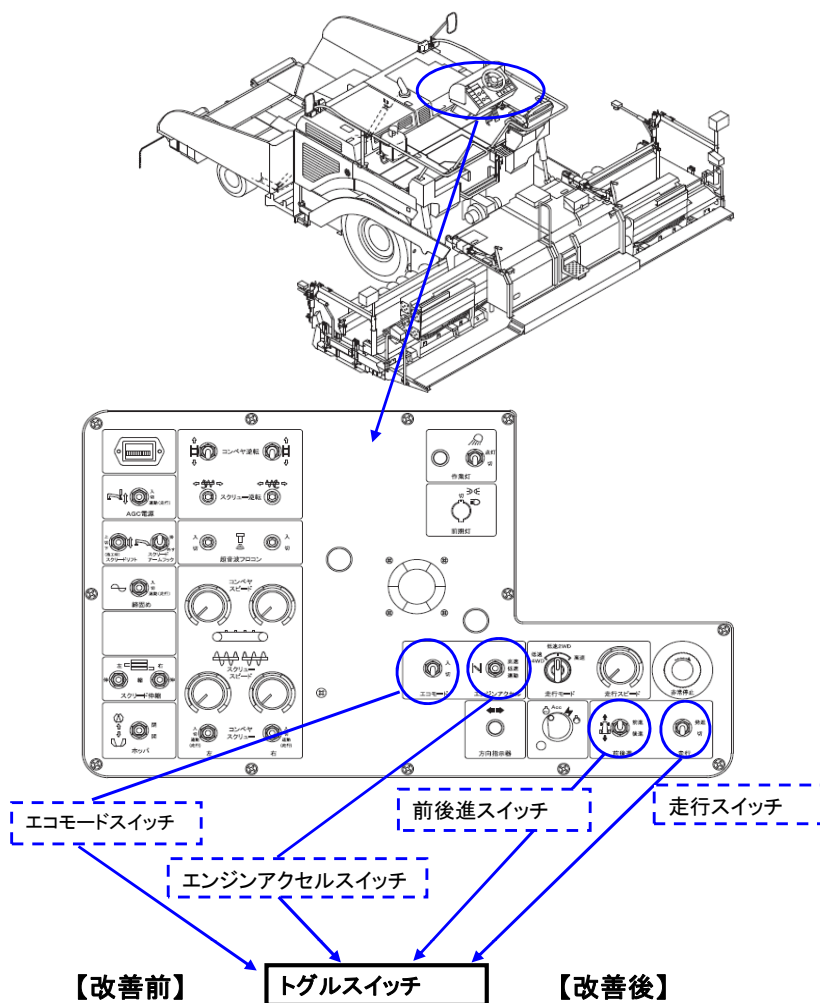


改善箇所説明図 (例として走行装置のスイッチを示す)

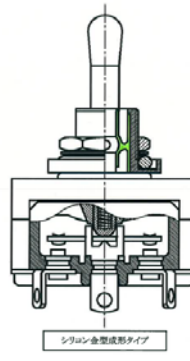


【改善前】 **トグルスイッチ** 【改善後】

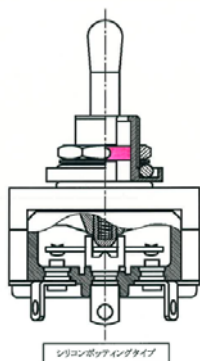

基準不具合発生箇所

アスファルトフィニッシュに備える走行装置及び作業装置の作動状態を切り替えるトグルスイッチの防水構造が不適切なため、当該スイッチ内部の接点部に水が侵入し、接点不良が発生する場合があります。そのため、そのままの状態で使用を続けると、走行装置又は作業装置が誤作動を起こすなど正常な操作ができなくおそれがある。

【改善内容】
 全車両、対象となるトグルスイッチを対策品に交換する。

注:  は対策部品に交換する部品を示す。

識別: 対策完了車両には、操作パネル右上にNo. 3120のステッカーを貼付する。