



改善箇所説明図 ①

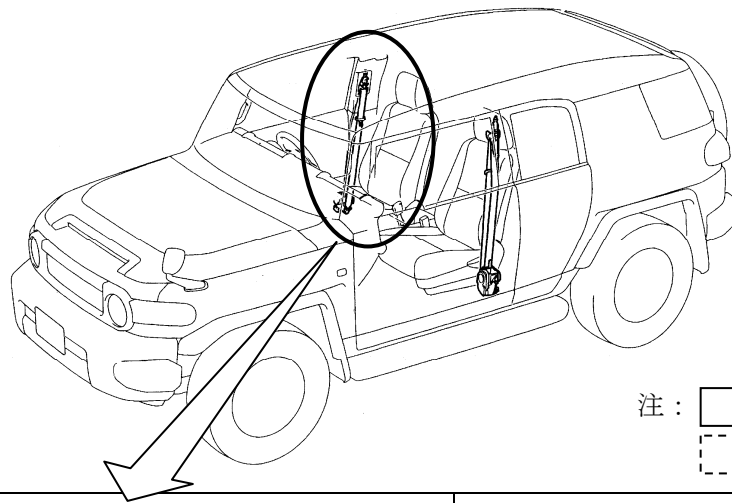

注： は交換部品を示す。
 は追加部品を示す。

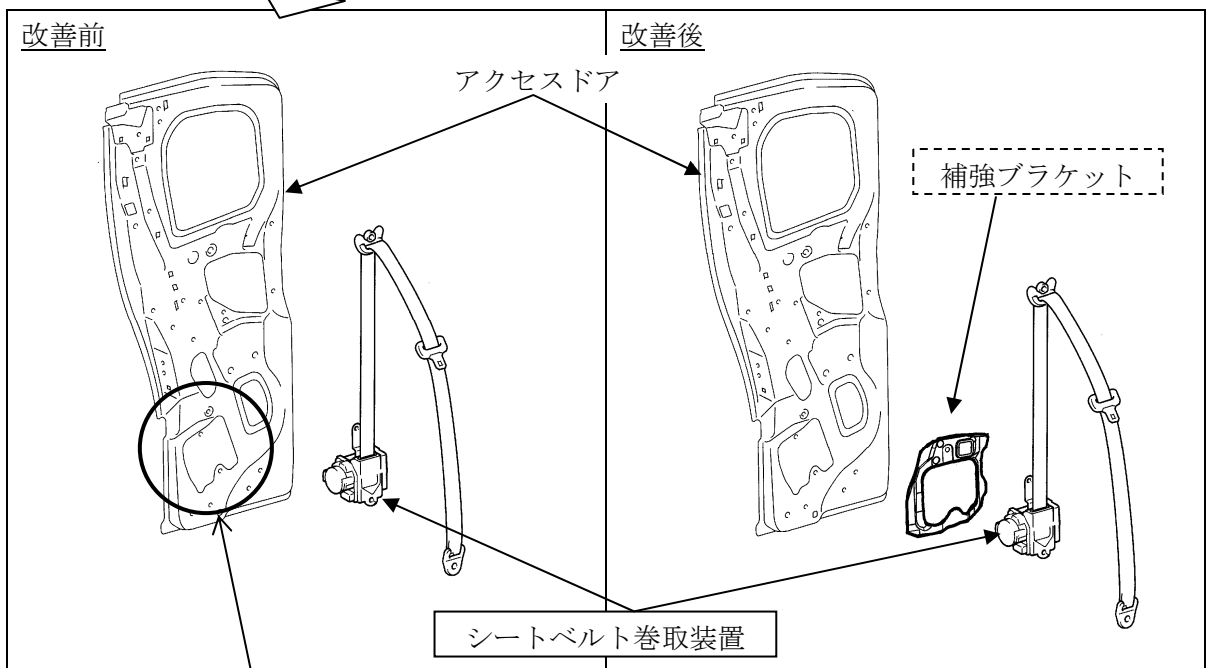

基準不適合発生箇所

後席アクセスドアにおいて、前席用シートベルト巻取装置取付部の強度が不足しているため、強閉操作を長期間繰り返すと、当該取付部が破損し、シートベルトが正常に作動しなくなるおそれがある。最悪の場合、シートベルト巻取装置が脱落し、シートベルトが使用できなくなる。

改善の内容

- 全車両、シートベルト巻取装置取付部に補強ブラケットを追加する。
- また、ドアパネルに亀裂がある場合は、シートベルト巻取装置を新品に交換する。

識別：改善済車両には車台番号打刻位置の右側に黄色ペイントを塗布する。