連絡先 自動車局審査・リコール課

リコール監理室

TEL 03-5253-8111 内線 42354 アドンス : http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成25年7月17日

リコール届出番号	3189	リコール開始日	平成 25 年 7 月 18 日		
届出者の氏名又は名称	三菱自動車工業株式会社 取締役社長 益子 修	問い合わせ先:お客様相談センター TEL 0120-324-860			
不具合の部位(部品名)	座席ベルト (巻取装置)				
基準不適合状態にあると 認める構造、装置又は性 能の状況及びその原因 前席用シートベルトにおいて、巻取装置内部のロック機構部の製造方法が不 なため、圧入部が緩み、シートベルト脱着時に異音や引っ掛かりが発生する れがある。そのまま使用を続けると、最悪の場合、圧入部品が外れ、衝突時 ートベルトのロックが作動しなくなる。					
改善措置の内容	全車両、当該シートベルトを点検し、圧入部が緩んでいないものは、当該巻取 の内容 装置の内部に緩み対策部品を取り付ける。圧入部が緩んでいるものは、当該シ ートベルトを良品に交換する。				
不 具 合 件 数	0 件	事故の有無	なし		
発見の動機	取引先からの情報による。				
自動車使用者及び 自動車分解整備事業者に 周知させるための措置 ・使用者:ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に No. 3189 のステッカーを貼付する。					

車名	型式	リコール対象車の車台番号の範囲及び 製作期間		リコール対象 車の台数	備考
二菱	GBD-U61V	「ミニキャブ」	U61V-2001629~U61V-2203724 平成 24 年 8 月 8 日~平成 25 年 3 月 28 日	5,677台	
	EBD-U61V		U61V-1900262~U61V-2100310 平成 24 年 8 月 9 日~平成 25 年 3 月 27 日	254 台	
	GBD-U62V		U62V-2001055~U62V-2202511 平成 24 年 8 月 8 日~平成 25 年 3 月 28 日	3,709台	
	EBD-U62V		U62V-1900314~U62V-2100375 平成 24 年 8 月 8 日~平成 25 年 3 月 26 日	329 台	
	ZAB-U67V	「MINICAB -MiEV」	U67V-0100306~U67V-0100414 平成 24 年 8 月 22 日~平成 24 年 11 月 28 日	99 台	
	ZAB-U68V		U68V-0000201~U68V-0000272 平成 25 年 1 月 11 日~平成 25 年 2 月 20 日	72 台	
ニッサン	GBD-U71V		U71V-0611987~U71V-0644479 平成 24 年 8 月 8 日~平成 25 年 4 月 1 日	9, 125 台	
	EBD-U71V	「クリッパー」	U71V-0600405~U71V-0630447 平成 24 年 8 月 8 日~平成 25 年 3 月 28 日	470 台	
	GBD-U72V		U72V-0610837~U72V-0641877 平成 24 年 8 月 8 日~平成 25 年 4 月 1 日	3,611 台	
	EBD-U72V		U72V-0600258~U72V-0630342 平成 24 年 8 月 8 日~平成 25 年 3 月 28 日	312 台	
	(計 10 型式)	(計3車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 24 年 8 月 8 日~平成 25 年 4 月 1 日	(計 23,658 台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。