

新明和工業(株)によるテールゲートリフタの自主改善の実施について


新明和工業(株)から、突入防止装置兼荷役装置として製造・販売したテールゲートリフタについて、以下のとおり自主改善を実施する旨報告がありましたので、お知らせします。

自主改善開始日	平成25年9月13日
不具合の内容	床下スライド格納型テールゲートリフタ装置において、パワーユニット内部の流量調整弁（フローコントロールバルブ）取付ブロックの加工に不適切なものがある。そのため、プラットホームが下降時に流量調整弁による作動油量が正しく調整されず、下降速度が速くなるおそれがある。また、格納作動時に、正規の位置で格納出来なくなるおそれがある。
改善の内容	全車両、流量調整弁取付ブロックのチャッキング痕を確認し、交換対象のパワーユニットを良品に交換する。
クレーム件数	6件
事故の有無	なし
使用者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none">・使用者：自社ホームページに掲載し周知を行う。・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。

対象の製品名	型 式	自主改善対象製品の製造番号の範囲 及び製作期間	自主改善台数	備考
かくのうゲート	RAK10-6474N	S40801113 平成25年8月26日	1	
	RAK10-6474NL	S40700186 平成25年8月2日	1	
	RAK10-6475	S40700103 平成25年8月1日	1	
	RAK10-6475D	S40700009 ~ S40801220 平成25年7月22日 ~ 平成25年8月27日	12	
	RAK10-6476D	S40700123 ~ S40700438 平成25年7月24日 ~ 平成25年8月2日	3	
	計5型式	製作期間の全体の範囲 平成25年7月22日 ~ 平成25年8月27日	18台	

備考：当該装置一式（テールゲートリフタキット）を架装した車両については同日付けで改善対策届出（改善対策届出番号437）を行います。

【注意事項】上表の製造番号の範囲の中には対象外の製品も含まれております。下記の製造番号銘板の製品型式及び製造番号が、上表の範囲にあるかをご確認いただき、該当する場合は、お手数ですが、下記連絡先までお問い合わせいただきますようお願いいたします。

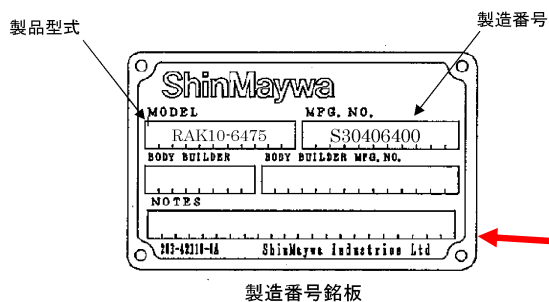

問い合わせ先

新明和工業株式会社 寒川工場 品質管理課
 TEL : 0120-743-051
 受付時間 : 9:00~12:00、13:00~17:00(9月以降)
 9:00~13:00、14:00~17:00(9月)