

| | |
|-----|--|
| 連絡先 | 自動車局審査・リコール課 リコール監理室 TEL:03-5253-8111 内線 42354 アドレス http://www.mlit.go.jp |
|-----|--|

リコール届出一覧表

リコール届出日 平成 25 年 9 月 25 日

| | | | |
|----------------------------------|--|---------|---|
| リコール届出番号 | 外-1968 | リコール開始日 | 平成 25 年 9 月 26 日 |
| 届出者の氏名又は名称 | ビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役 アラン・ハリス | | 製作国:ドイツ連邦共和国 製作者名:バイエリシェ モトーレン ヴェルケ社 問い合わせ先: BMW カスタマー・インタラクションセンター (フリー ダイヤル) 0120-269-437 |
| 不具合の部位(部品名) | サイドスタンド | | |
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | サイドスタンドを車体及びサイドスタンドスイッチと固定しているサイドスタンド固定ボルトが、振動により緩むことがある。そのため、サイドスタンドスイッチがサイドスタンドの位置を正しく検知できなくなることで、サイドスタンドを格納してもエンジンが始動できなくなるおそれがある。また、サイドスタンドが地面と擦れ、走行に支障をきたすおそれがある。 | | |
| 改善措置の内容 | 全車両、サイドスタンド固定ボルトを取り外し、潤滑剤及び固定剤を塗布して再度取り付けを行う。 | | |
| 不具合件数 | 0 件 | 事故の有無 | なし |
| 発見の動機 | ドイツ本国からの情報による。 | | |
| 自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置 | <ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施済車には、シート下のフレームに外-1968 を貼付する | | |

| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間 | リコール対象車の台数 | 備考 |
|-----|--------|---------------|--|------------|----|
| BMW | C650GT | BMW C650GT | WB1013103CZZ45972 ～ WB1013104DZZ49269 平成24年2月28日 ～ 平成24年9月25日 | 112 台 | |
| BMW | C600S | BMW C600S | WB1013308CZZ64742 ～ WB1013302DZZ67699 平成24年2月28日 ～ 平成24年9月19日 | 116 台 | |
| | (2型式) | (2車種) | (製作期間の全体の範囲) 平成24年2月28日 ～ 平成24年9月25日 | (計228台) | |

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象ではない車両も含まれている場合があります。