

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL. 03-5253-8111 内線42354
 アドレス : http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日 : 平成25年10月10日

リコール届出番号	3241	リコール開始日	平成25年10月10日
届出者の氏名または名称	ヤンマー株式会社 代表取締役社長 山岡 健人 問合せ先 : 品質保証部 TEL. 06-6376-6347		
不具合品の部位(部品名)	制動装置(オイル戻り配管)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ブレーキ系統の配管において、ブレーキバルブからのオイル戻り配管の接続位置が不適切なため、ブレーキ配管内に空気が混入しブレーキの効が悪くなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、オイル戻り配管を改善品に交換し、エア抜き作業を実施するとともに、エア抜きバルブを新品に交換する。		
不具合件数	9件	事故の有無	有(物損1件)
発見の動機	市場からの情報による		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者 : ユーザーを把握しており直接電話等で通知する。 ・自動車分解整備事業者 : ユーザーを把握しているため周知のための措置は取らない。 ・改善実施済車には、運転席後部に貼付されているシリアルナンバーラベルの横に No. 3241 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ヤンマー	EDR-105B	「EG97」	105B-070101~105B-070149 平成23年1月28日~平成25年7月4日	43	ホイル
			105B-050101~105B-050137 平成23年12月25日~平成24年6月18日	26	ハーフクローラ
		「EG105」	105B-030101~105B-030401 平成23年1月21日~平成25年8月13日	191	ホイル
			105B-000101~105B-000285 平成23年1月13日~平成25年7月19日	141	ハーフクローラ
(計1型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成23年1月13日~平成25年8月13日	(計401台)		

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。