


改善箇所説明図

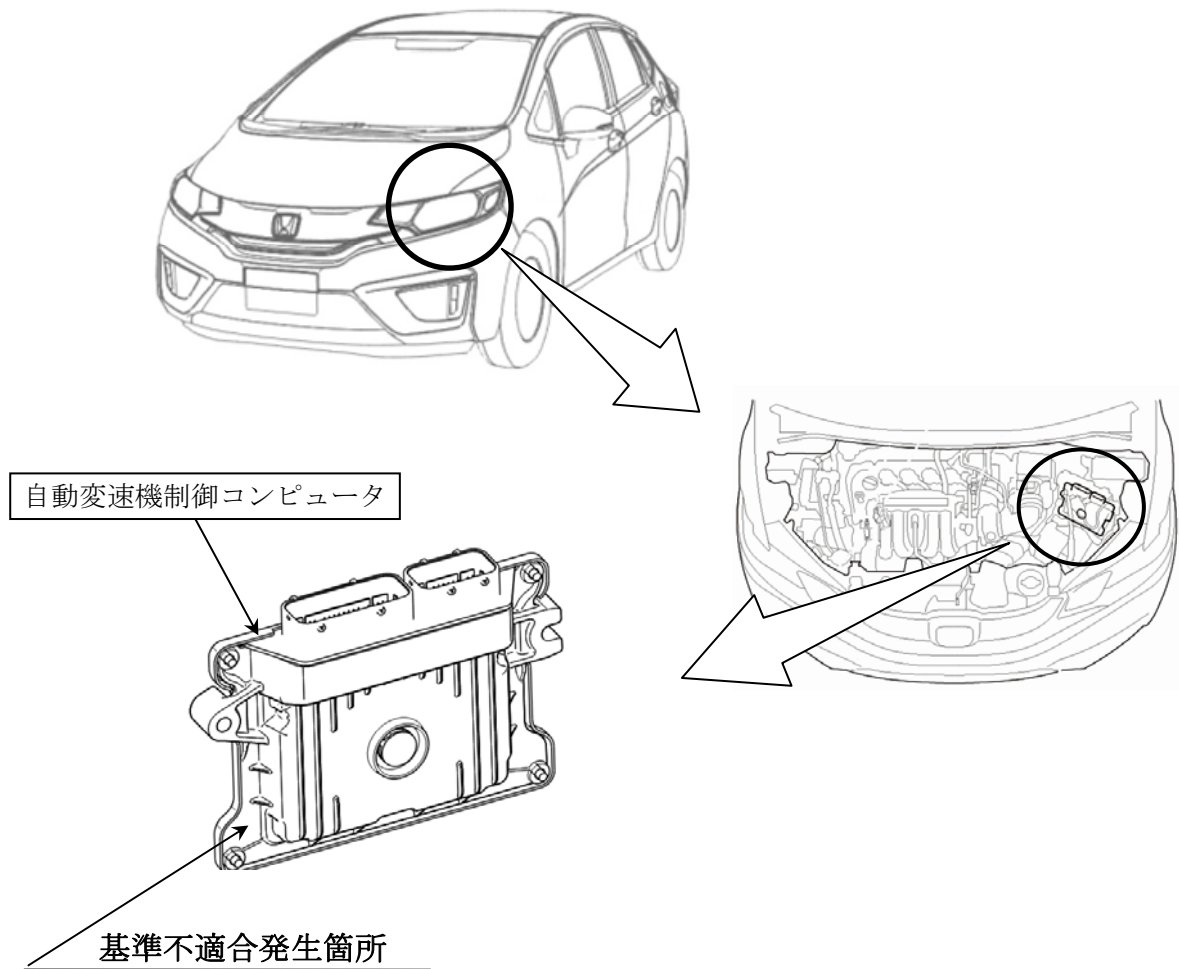

7速DCT型自動変速機を搭載した車両において、自動変速機制御コンピュータのプログラムが不適切なため、モータ走行モードでの停車時に変速機内のドグとスリーブが噛み合わないことがある。そのため、トランスミッション警告灯が点滅し、メータディスプレイに点検表示がされるとともに、1速が噛み合わないで発進できなくなるおそれがある。または、2速が噛み合わないで奇数段変速での走行となるおそれがある。

*DCT型：デュアルクラッチトランスミッション型

改善の内容

全車両、自動変速機制御コンピュータのプログラムを対策プログラムに書換える。

注： は交換部品を示す。

識別：ボンネットロック上側取付けボルト頭部に黄色ペイントを塗布する。