


# 改善箇所説明図

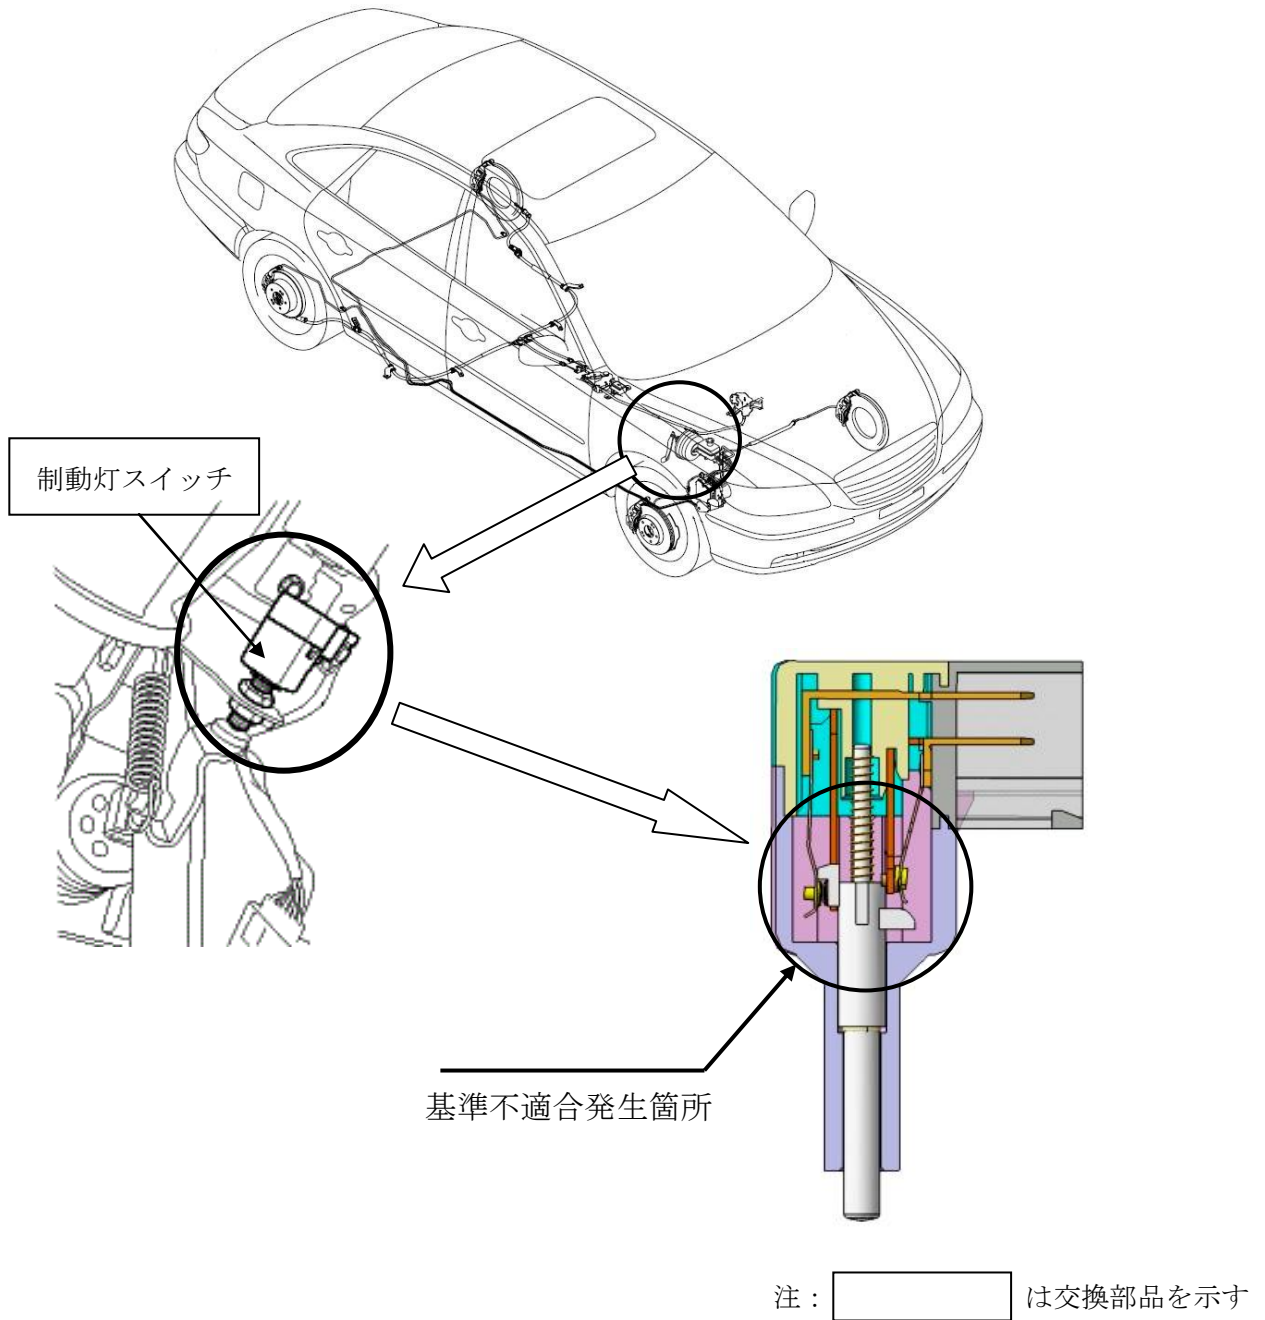

## 基準不適合箇所

制動灯スイッチ内部の接点の材質及び形状が不適切なため、異物の発生や接点の摩耗により接点の接触時に接触不良が発生する可能性がある。そのため、スイッチ信号が遅延することにより、ESC 警告灯の点灯、ESC の作動停止及び制動灯の点灯遅延が発生する恐れがある。

## 改善の内容

全車両、制動灯スイッチを対策品と交換する。

識別：ブレーキペダル上部付近に黄ペイントを塗布する。