


改善箇所説明図

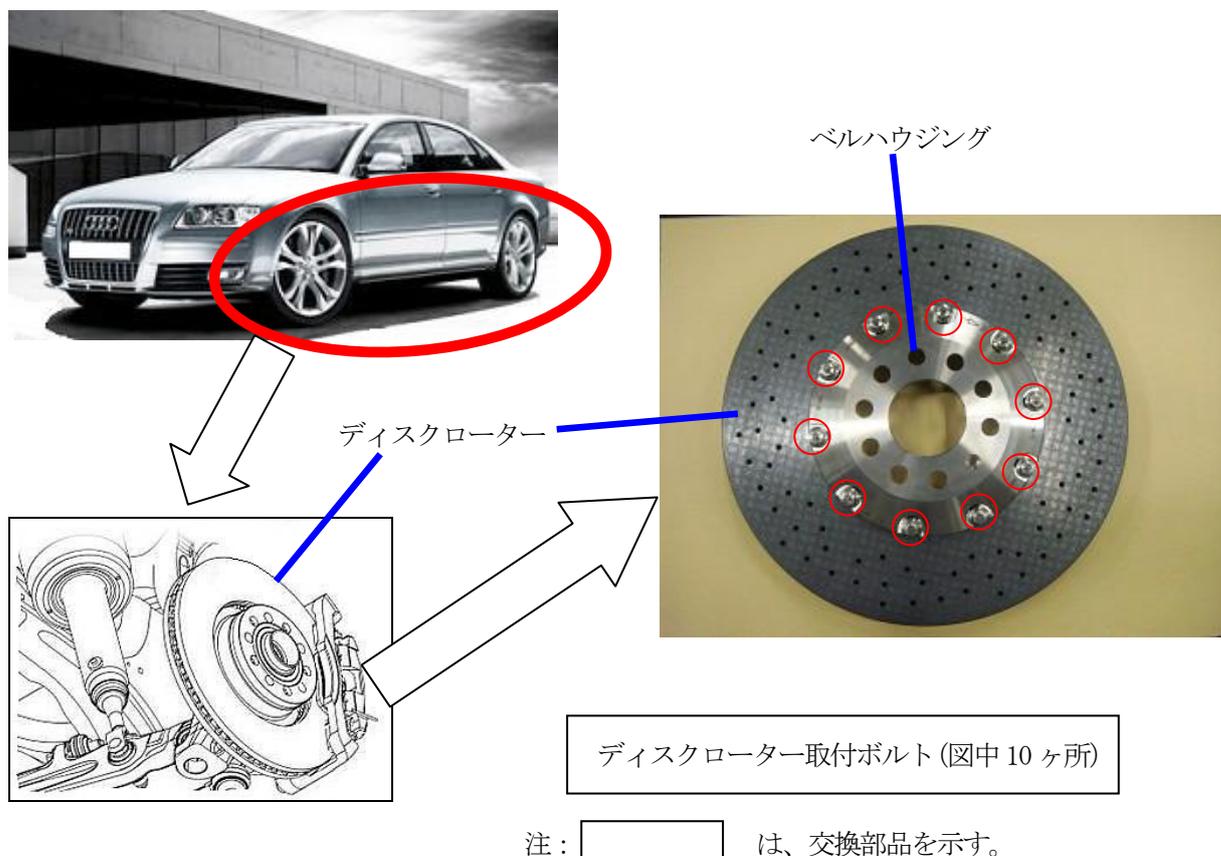

不具合の内容

前後輪ブレーキ用セラミック製ディスクローター装着車両において、ディスクローターをベルハウジングに取付けるためのボルトの材質が不適切なため、塩分濃度が高い環境下で使用をした場合に、当該ボルトが腐食、破断し、走行中に異音及び振動が発生する事がある。

改善の内容

全車両、当該ボルトを対策品と交換する。

識別 : 車両識別プレートの下側に、青色で直径 5mm 程度のマークを塗布する。

また、点検整備記録簿の該当欄に「日付、走行距離、ワークショップスタンプと担当者名、リコール：ディスクローター取付けボルトの改修」と記入する。