
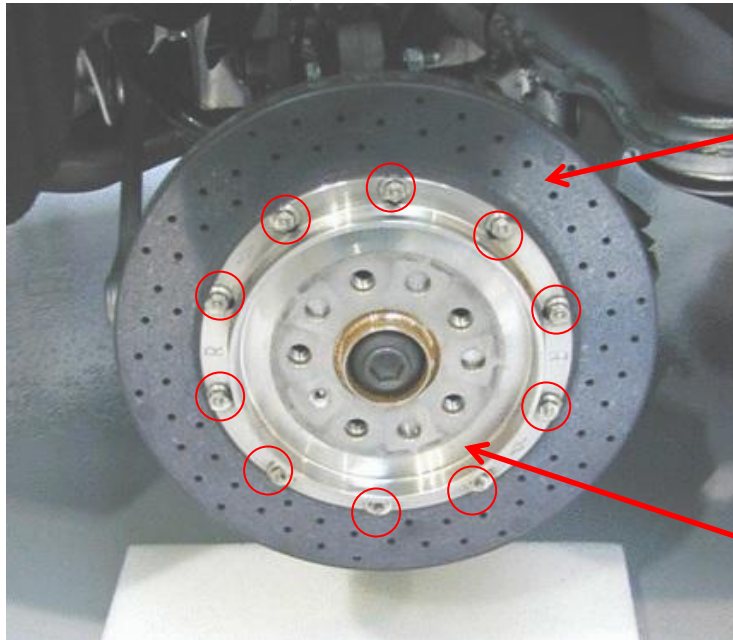


# 改善箇所説明図

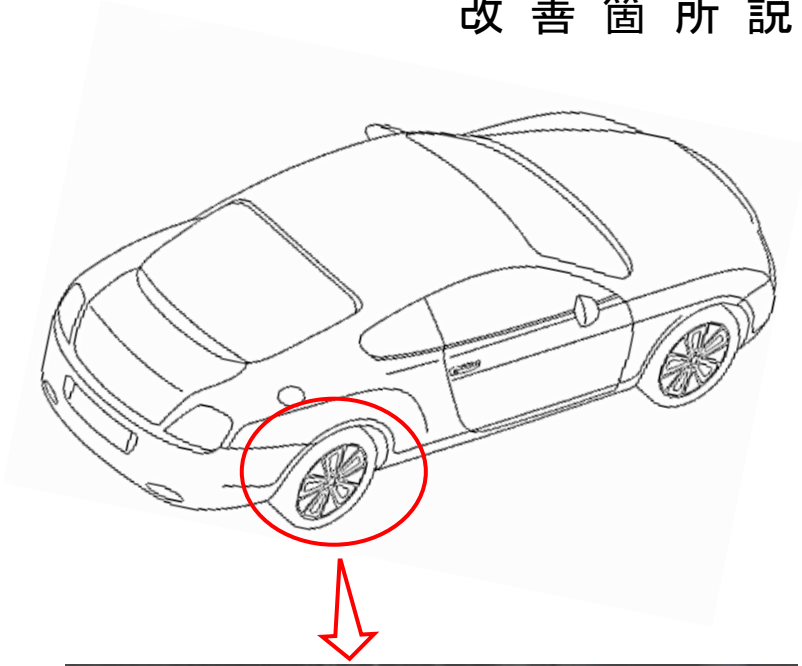

セラミック製ディスクローター

基準不適合発生箇所

取付ボルト（図中 10 箇所）

ベルハウジング（金属部分）

取付ボルトは各ディスクローターにつき10本、後輪左右で計20本使用されている

注意：  は交換部品を示す。

## 不具合の内容

後輪ブレーキ用セラミック製ディスクローター装着車両において、ディスクローターをベルハウジングに取付けるためのボルトの材質が不適切なため、塩分濃度が高い環境下で使用した場合に、当該ボルトが腐食、破断し、走行中に異音及び振動が発生する事がある。

## 改善の内容

全車両、後輪のディスクローター取付ボルトを対策品と交換する。

## 識別

トランク内左側のメインシステムバッテリーの横に黄色のペイントを塗布する。