


改善箇所説明図

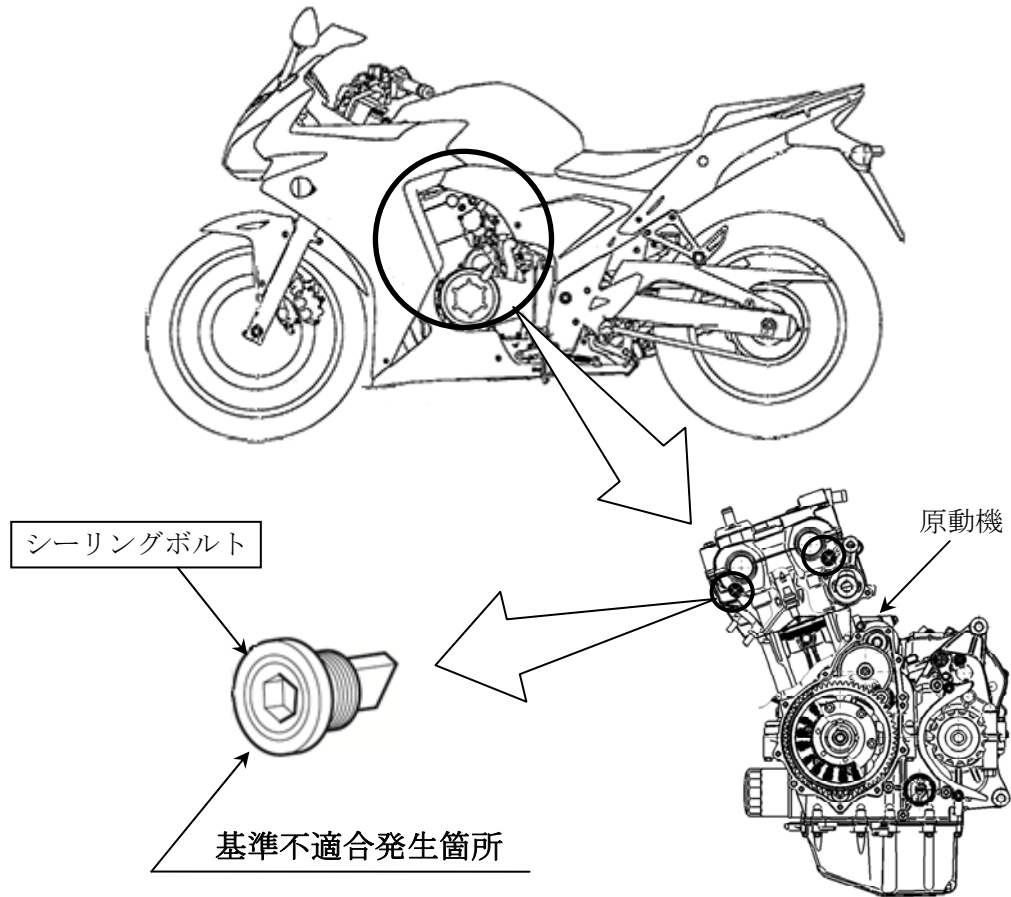

原動機において、ロッカーアームシャフトの回転を抑止するシーリングボルトに誤った防錆剤を塗布したため、エンジンの熱により締め付けトルクが低下して、当該ボルトが緩み脱落するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けるとエンジンオイルが漏れ、最悪の場合、ロッカーアームシャフトが抜けて、走行中にエンジンが停止し再始動できなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、シーリングボルトを良品に交換する。

注： は交換部品を示す。

識別：車台番号付近に黄色の識別ラベルを貼り付ける。