


改善箇所説明図

代表車種:川崎 EDR-60C3(通称名:60ZV-2)

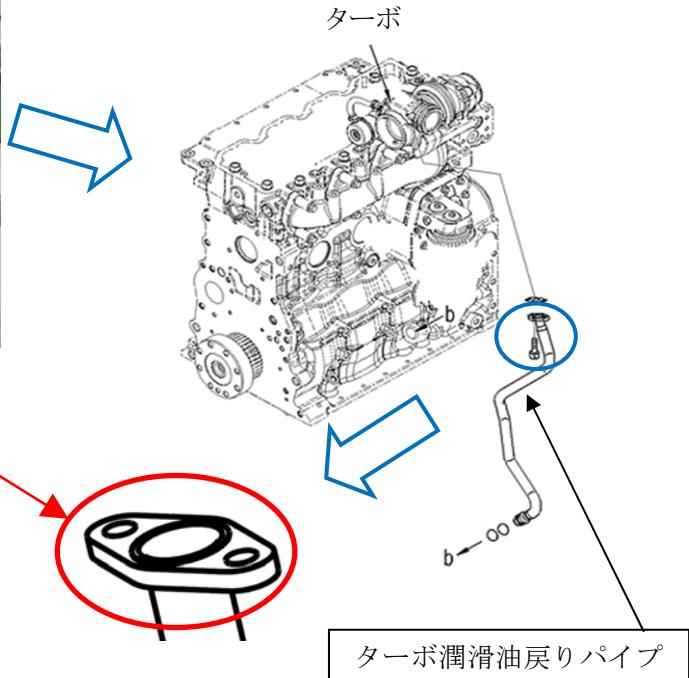

注: [] 交換部品を示す

[ターボ潤滑油戻りパイプにおいて、取付け部の構造が不適切なため取付けボルトが緩み、取付け部に微少な隙間が発生する場合がある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、隙間から漏れた潤滑油が排気マニホールドに落ちて、発煙するおそれがある。]

改善措置の内容:全車両、ターボ潤滑油戻りパイプを対策品と交換する。

識別: ターボ潤滑油戻りパイプに白ペイントを塗布し識別する。

