


改善箇所説明図 ②

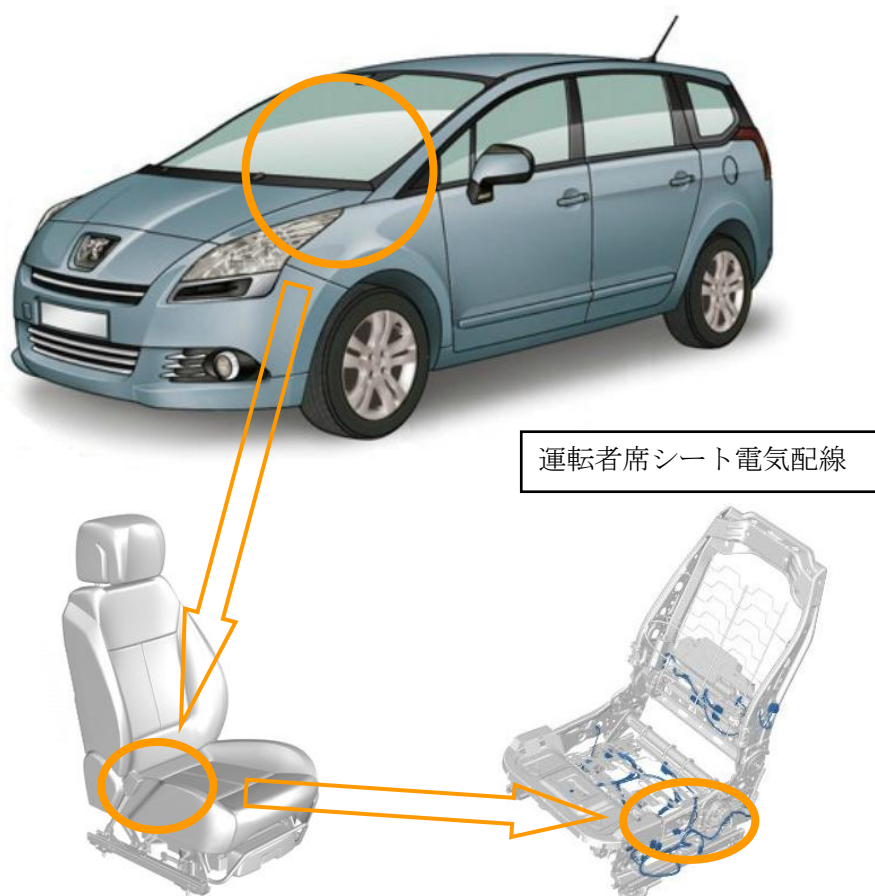

不具合の内容

運転者席のシートにおいて、電気配線の取り回しが不適切なため、電気配線とシートフレームが接触しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、電気配線が損傷し、電動シートやシートヒーターが作動しなくなり、最悪の場合、配線が焼損したり、サイドエアバッグが誤展開するおそれがある。

改善措置の内容

全車両、電気配線に保護材を追加して、取り回しを修正する。また、電気配線が損傷している場合には、損傷の度合いに応じて修理又は新品に交換する。

識別

対策済車両には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外 - 2022 のステッカーを貼付する。