


# 不具合箇所説明図

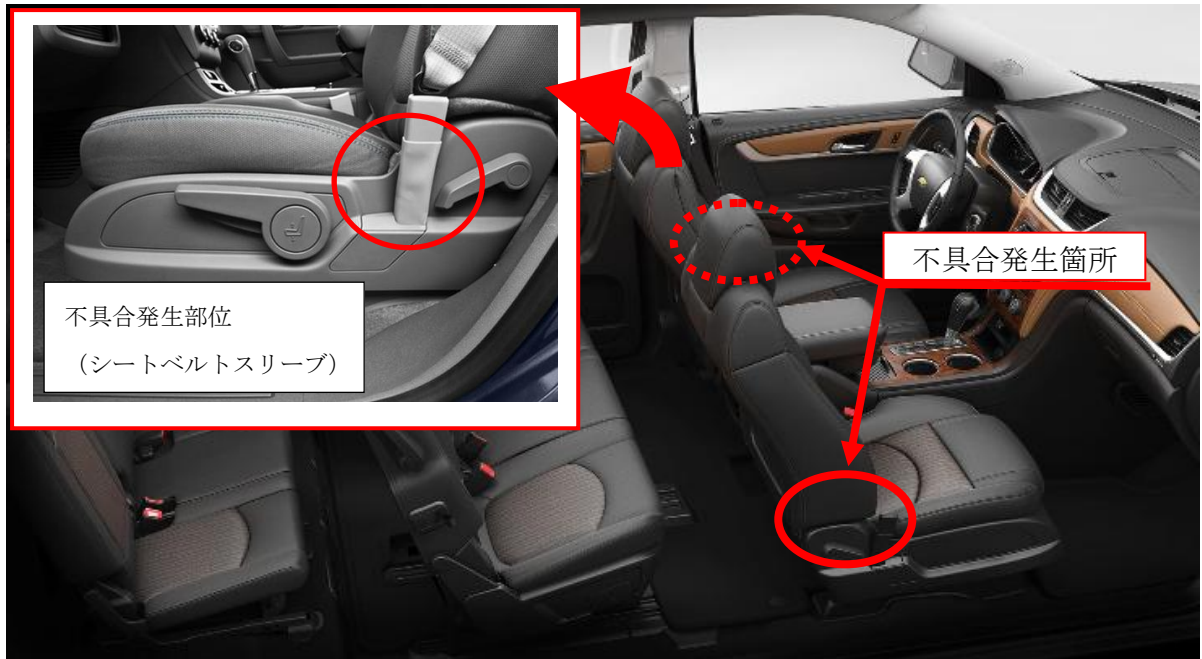

## <不具合の状況>

運転者席及び助手席のシートベルトにおいて、乗降するたびにシートベルトスリーブに繰り返し負荷がかかることで内部のケーブルが破断することがある。その状態で事故が発生した場合、シートベルトが適切に作動せず、被害が拡大するおそれがある。

## <改善内容>

全車両、運転者席及び助手席のシートベルトスリーブの状態を点検し次の対策をする。

- ①スリーブに破損がある場合は、シートベルトテンショナーを新品に交換した上、スリーブを除去し改善キットを取り付ける。
- ②スリーブに破損がない場合は、スリーブを除去し改善キットを取り付ける。

## <識別方法>

左ストラット部分に青色ペイントを塗布する。