

連絡先：自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL：03-5253-8111 内線 42354
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成26年6月23日

リコール届出番号	外-2058	リコール開始日	平成26年6月23日	
届出者の氏名又は名称	HONDA OF AMERICA MFG., INC. 製作国：アメリカ合衆国 取締役社長 神阪 知己 製作者名：HONDA OF AMERICA MFG., INC. 問い合わせ先：本田技研工業株式会社 お客様相談センター TEL 0120-112010			
不具合の部位（部品名）	エアバッグ装置（インフレーター）			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	助手席用エアバッグのインフレーター（膨張装置）において、ガス発生剤の成型工程が不適切又は成型後の吸湿防止措置が不適切なため、密度が不足したガス発生剤が組み込まれたものがある。そのため、エアバッグ展開時にインフレーター内圧が異常上昇し、インフレーター容器が破損して飛び散り、出火したり乗員が負傷するおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、当該インフレーターを良品に交換する。なお、改善措置用部品の準備に時間を要することから、部品が供給できるまでの暫定措置として、助手席用エアバッグの機能を停止するとともに、助手席サンバイザー部に当該エアバッグが作動しない旨の警告を表示する。			
不具合件数	0件	事故の有無	なし	
発見の動機	関連会社からの情報による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に外-2058のステッカーを貼付する。 			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ホンダ オブ アメリカ	UA-YH2	「エレメント」	YH2-1000039～YH2-1001206 平成15年2月17日～平成15年6月23日	1,147	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成15年2月17日～平成15年6月23日	(計1,147台)	

(備考)

本件は、平成25年4月11日付け、届出番号「外-1919」にてリコール届出を行ったものであるが、取引先から入手した対象インフレーター製造番号に不備があると判断したため、対象車両の範囲を見直すものである。

リコール対象車の台数確定日：平成26年7月2日