

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室 TEL:03-5253-8111 内線 42354 アドレス http://www.mlit.go.jp
-----	--

リコール届出一覧表

リコール届出日 平成 26 年 7 月 15 日

リコール届出番号	外-2051	リコール開始日	平成 26 年 7 月 16 日
届出者の氏名又は名称	ビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役 ペーター・クロンシュナーブル 製作国:ドイツ連邦共和国 製作者名:バイエリシェ モトーレン ヴェルケ社 問い合わせ先: BMW カスタマー・インタラクションセンター (フリー ダイヤル) 0120-269-437		
不具合の部位(部品名)	燃料装置(燃料ポンプ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料ポンプにおいて、クイックカプラーの脱着作業指示が不適切なため、燃料ポンプのマウントドームに亀裂が発生することがある。そのため、燃料ポンプ等の熱膨張・収縮によって当該亀裂が進行すると、燃料が漏れ、最悪の場合、燃料が高温部に付着して発火するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、マウントドームを点検し、亀裂が無い場合は、サポートリングを装着し、亀裂が有る場合は、対策品の燃料ポンプに交換する。なお、燃料ポンプを2ヶ装着している車両については、2ヶとも措置を行う。また、ライダーズマニュアルにクイックカプラー脱着時の注意事項を説明した補追版を挿入する。		
不具合件数	482 件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・ 使用者：ダイレクトメールで通知する。 ・ 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・ 対策実施済車には、シート下のフレームに外-2051 を貼付する 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
BMW	HP2	「BMW HP2 Enduro」	WB10369J66ZL00228 ～ WB10369J87ZL02516 平成17年8月9日 ～ 平成18年8月29日	176 台	
BMW	HP2-MM	「BMW HP2 Megamoto」	WB10310068ZT95092 ～ WB10310079ZT96625 平成19年5月15日 ～ 平成20年11月26日	119 台	
BMW	HP2 SP	「BMW HP2 Sport」	WB10458098ZS60200 ～ WB104580XAZS63256 平成20年3月20日 ～ 平成22年4月28日	149 台	
BMW	R1200S	「BMW R1200S」	WB10366J17ZP45238 ～ WB10366J27ZP50657 平成18年3月9日 ～ 平成18年12月20日	302 台	
BMW	R1200ST	「BMW R1200ST」	WB10328J75ZL80146 ～ WB10328078ZL87089 平成16年12月14日 ～ 平成19年11月30日	901 台	

BMW	R1200RT	「BMW R1200RT」	WB10368J55ZM01311 ~ WB10368J16ZM14851 平成17年1月6日 ~ 平成17年10月10日	642 台	
BMW	R1200RT	「BMW R1200RT」	WB10368J56ZR50833 ~ WB10368098ZR69931 平成17年11月29日 ~ 平成19年11月30日	646 台	
BMW	R1200RT	「BMW R1200RT」	WB10368068ZV45008 ~ WB10368049ZV54937 平成19年12月3日 ~ 平成21年1月29日	382 台	
BMW	R1200RT	「BMW R1200RT」	WB10368019ZW93262 ~ WB10368009ZW96797 平成21年2月4日 ~ 平成21年8月31日	148 台	
BMW	R1200RT	「BMW R1200RT」	WB1043006AZW29178 ~ WB1043009BZW38152 平成21年11月12日 ~ 平成22年8月23日	270 台	
BMW	EBL-R12JA	「BMW R1200RT」	WB1043005BZW38178 ~ WB1043007BZW43382 平成22年8月24日 ~ 平成23年4月13日	212 台	
BMW	R1200GS	「BMW R1200GS」	WB10307J94ZL25475 ~ WB10307J84ZL29761 平成16年1月14日 ~ 平成16年4月16日	161 台	燃料ポンプ 2ヶ
BMW	R1200GS	「BMW R1200GS」	WB10307J54ZN25219 ~ WB10307J35ZN44563 平成16年4月24日 ~ 平成17年1月17日	665 台	燃料ポンプ 2ヶ
BMW	R1200GS	「BMW R1200GS」	WB10307JX5ZR20210 ~ WB10307J75ZR28670 平成17年1月26日 ~ 平成17年5月27日	45 台	燃料ポンプ 2ヶ
BMW	R1200GS	「BMW R1200GS」	WB10307J75ZR31701 ~ WB10307J26ZR39691 平成17年7月4日 ~ 平成18年1月13日	128 台	
BMW	R1200GS	「BMW R1200GS」	WB10307J06ZS80154 ~ WB10307J67ZS99986 平成18年1月18日 ~ 平成19年1月25日	327 台	
BMW	R1200GS	「BMW R1200GS」	WB10307JX7ZU58816 ~ WB10307A47ZU74414 平成19年1月29日 ~ 平成19年9月26日	183 台	
BMW	R1200GS	「BMW R1200GS」	WB10303088ZU06339 ~ WB10303019ZU38776 平成19年10月26日 ~ 平成21年6月26日	644 台	
BMW	R1200GS	「BMW R1200GS」	WB10303009ZX92515 ~ WB10303069ZX94253 平成21年7月1日 ~ 平成21年9月25日	75 台	
BMW	R1200GS	「BMW R1200GS」	WB1045007AZX00724 ~ WB1045006BZX15281 平成21年11月2日 ~ 平成22年8月17日	356 台	
BMW	EBL-R12JA	「BMW R1200GS」	WB1045008BZX15282 ~ WB1045002BZX25631 平成22年8月17日 ~ 平成23年3月29日	177 台	
BMW	R1200GS-A	「BMW R1200GS-A」	WB10382J96ZN90793 ~ WB10382JX7ZN99987 平成18年2月10日 ~ 平成19年2月16日	214 台	燃料ポンプ 2ヶ
BMW	R1200GS-A	「BMW R1200GS-A」	WB103800X8ZU48689 ~ WB10380058ZU58403 平成19年10月25日 ~ 平成20年7月16日	265 台	燃料ポンプ 2ヶ

BMW	R1200GS-A	「BMW R1200GS-A」	WB10382J87ZU74714 ~ WB10382037ZU80377 平成19年2月26日 ~ 平成19年9月20日	168 台	燃料ポンプ 2ヶ
BMW	R1200GS-A	「BMW R1200GS-A」	WB10380009ZW70692 ~ WB10380099ZW78421 平成20年9月8日 ~ 平成21年8月27日	233 台	燃料ポンプ 2ヶ
BMW	R1200GS-A	「BMW R1200GS-A」	WB1047006AZY00633 ~ WB1047002AZY08115 平成21年11月2日 ~ 平成22年6月29日	195 台	燃料ポンプ 2ヶ
BMW	EBL-R12JA	「BMW R1200GS-A」	WB1047005BZY09065 ~ WB1047005BZY15125 平成22年8月19日 ~ 平成23年3月25日	87 台	燃料ポンプ 2ヶ
BMW	R1200R	「BMW R1200R」	WB10378J87ZS10166 ~ WB10378098ZS24974 平成18年8月18日 ~ 平成20年1月10日	478 台	
BMW	R1200R	「BMW R1200R」	WB10378028ZV55007 ~ WB1037803AZV64904 平成20年1月11日 ~ 平成22年2月18日	326 台	
BMW	R1200R	「BMW R1200R」	WB1037807AZZ34123 ~ WB1037809AZZ99104 平成22年3月5日 ~ 平成22年10月5日	175 台	
BMW	EBL-R12JA	「BMW R1200R」	WB1040009BZY70037 ~ WB104000XBZY73271 平成22年11月18日 ~ 平成23年4月11日	188 台	
BMW	K1200R	「BMW K1200R」	WB10584076ZN10096 ~ WB10584098ZN22656 平成17年2月16日 ~ 平成20年4月29日	614 台	
BMW	K1200S	「BMW K1200S」	WB10581J55ZL91265 ~ WB10581J35ZL99929 平成16年10月7日 ~ 平成17年6月28日	456 台	
BMW	K1200S	「BMW K1200S」	WB10581A38ZW14729 ~ WB10581A18ZW15491 平成20年3月3日 ~ 平成20年4月24日	47 台	
BMW	K1200S	「BMW K1200S」	WB10581J46ZR80566 ~ WB10581A18ZR89972 平成17年7月15日 ~ 平成19年9月27日	609 台	
BMW	K1200S	「BMW K1200S」	WB10581A28ZU42550 ~ WB10581A68ZU43538 平成19年10月11日 ~ 平成20年2月25日	104 台	
BMW	K1200R-S	「BMW K1200R-S」	WB10585JX7ZP75197 ~ WB10585037ZP78272 平成18年11月1日 ~ 平成19年7月18日	211 台	
BMW	K1200GT	「BMW K1200GT」	WB10587J36ZN65570 ~ WB10587058ZN74930 平成18年2月28日 ~ 平成20年1月10日	433 台	
BMW	K1200GT	「BMW K1200GT」	WB10587028ZU95523 ~ WB10587048ZU96589 平成20年1月17日 ~ 平成20年4月21日	48 台	
BMW	K1300S	「BMW K1300S」	WB10508049ZV65279 ~ WB1050809BZV72427 平成20年10月15日 ~ 平成22年8月16日	419 台	
BMW	EBL-K13AA	「BMW K1300S」	WB1050801BZV72454 ~ WB1050802BZV74150 平成22年8月18日 ~ 平成23年3月17日	92 台	

BMW	K1300R	「BMW K1300R」	WB105180X9ZV77314 ~ WB1051800AZV82137 平成20年10月17日 ~ 平成22年7月12日	297 台	
BMW	EBL-K13AA	「BMW K1300R」	WB1051802BZV82187 ~ WB1051804BZV83553 平成22年8月16日 ~ 平成23年3月31日	76 台	
BMW	K1300GT	「BMW K1300GT」	WB10538099ZW00173 ~ WB105380XAZW05578 平成20年11月20日 ~ 平成22年4月22日	234 台	
BMW	EBL-K16AA	「BMW K1600GTL」	WB1060205BZZ13036 ~ WB1060208BZZ13676 平成23年1月17日 ~ 平成23年4月15日	145 台	
BMW	S1000RR	「BMW S1000RR」	WB1050703AZV30707 ~ WB105070XBZV39907 平成21年10月14日 ~ 平成22年9月14日	545 台	
BMW	S1000RR	「BMW S1000RR」	WB1050704BZ068708 ~ WB105070XBZ073475 平成22年9月16日 ~ 平成23年3月30日	256 台	
	(20 型式)	(18 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成16年1月14日 ~ 平成23年4月15日	(計13,623台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。