


改善箇所説明図

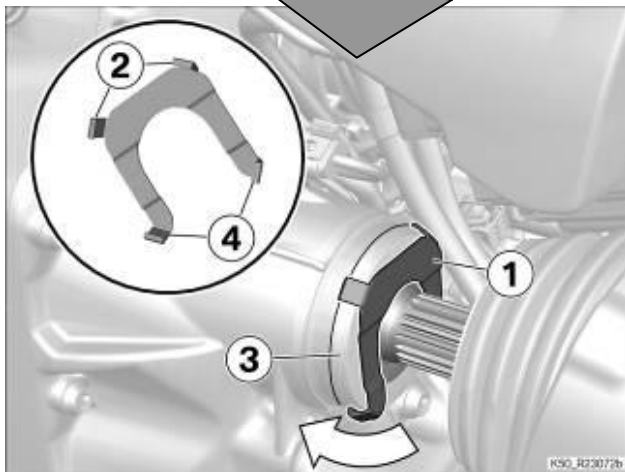

① 固定用ロックプレート

② 上部コートフック

③ トランスミッションケース

④ 下部コートフック

③に対し、②と④の向きに注意し、しっかりと押しつける

注： は装着部品を示す

(固定用ロックプレートを装着した状態)

不具合の内容

トランスミッションにおいて、オイル流路の設計が不適切なため、オイルの圧力によってアウトプットシャフト側のオイルシールが抜け出すものがある。そのため、オイルが漏れ出し、最悪の場合、漏れ出したオイルがリアタイヤにかかり走行安定性に支障をきたすおそれがある。

改善措置の内容

全車両、オイルシールが抜け出さないようロックプレートを装着する。また、オイルシールを点検し、必要に応じて新品に交換する。

識別マーク(白点)

トランスミッションケース上に白ペイントマークを付ける(図示とおりに)

